

VERSLAG bomenronde kasteel Well **CONCEPT**

Project: Groene rivier Well

Datum: 16 oktober 2023

Aanwezig: Wout de Fijter (Waterschap Limburg), Martin de Kant (RHDHV), Huber Simons (Emerson college), Dulcia Meijers (Emerson college), Bram van der Weerden (Boomadvies Nederland), Martijn Al (Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten)

Verslag van de eerste indruk van Bram van der Weerden, van de conditie van de bomen op de wallen van Kasteel Well, tijdens een ronde op 16 oktober 2023.

Algemeen

- De beoordeling van de conditie is telkens gedaan op basis van een korte visuele inspectie. Bram adviseert om van een aantal n.t.b. bomen door middel van proefsleuven een beter beeld te krijgen van de wortelgroei. Om zo de impact van de maatwerk-waterkering te kunnen bepalen.
 - Wout laat een inmeting doen van de bomen op de wallen, inclusief de stamvoethoogte. Tijdens de ronde bleek dat sommige bomen op de tekening niet meer aanwezig zijn, daarnaast stond een aantal bomen op een andere plek dan op tekening.
-

buitenzijde noordwal

- 112, 117, 119 – tamme kastanjes, goede staat, ‘wal moet goed gaan’
- 114, 115, 116 – tamme kastanjes – niet meer aanwezig
- 133 – bruine beuk, heeft misschien al een klap gekregen door de tbv beregening gegraven geul, mogelijk binnen een paar jaar zwam, ga uit van minimaal 5 meter afstand tussen wal en hart boom
- 137 - 123 – lindes, goede conditie (geen individuele inspectie gedaan)
- 154 – paardekastanje, conditie verminderd, inschatting levensduur < 15 jaar
- 259 – gewone es, mag weg
- 260 – Japanse esdoorn, staat in route waterkering en niet te verplanten

binnenzijde noordwal

- 121 – gewone es, conditie onvoldoende, essentaksterfte kan oorzaak zijn
- 131 – hemelboom, conditie onvoldoende
- 135 – esdoorn, goede conditie

buitenzijde zuidwal (= zijde gaarde)

- 42 – esdoorn, goede conditie
- 47, 49 enz. – ‘eiken moeten een walletje kunnen verdragen’
- ‘boom van piet’ – ontbreekt op tekening, afstervende bast
- De hulst naast de oranjerie is van goede kwaliteit

binnenzijde zuidwal (= zijde gaarde)

- 50 – Catalpa – goede staat, niet te redden bij walletjes ivm vlezige wortels, evt. ronde wand eromheen?
- 54 – boom is niet meer aanwezig

buitenzijde westwal


- jonge lindes in buitentalud: goede conditie, wel plak-oksels
- 106 – Taxus – goede staat

binnenzijde westwal

- 99 – esdoorn (?), goede conditie, ‘verwacht geen probleem met walletje’
- 100 – tamme kastanje, goede conditie, ‘verwacht geen probleem met walletje’
- 123 – hibacypres, goede conditie, met inspanning misschien te behouden icm maatwerkwaterkering
- 246 – paardenkastanje, nader onderzoek nodig naar conditie en effect maatwerkwaterkering

oostwal, tussen Tienschuur / voorgebouw en gracht

- 7 – boom is niet meer aanwezig
- 16 – Robinia, goede conditie
- 22 – tulpenboom, goede conditie
- 25 – wintereik, goede conditie
- 26 – grove den, goede conditie
- 31 – boom is niet meer aanwezig
- 33 – bruine beuk, ga uit van minimaal 5 meter afstand tussen wal en hart boom
- 166 – esdoorn, goede conditie
- 168 – zoete kers, slechte staat, wordt deze winter gekapt door Emerson College
- 172 – zoete kers, slechte staat, wordt deze winter gekapt door Emerson College

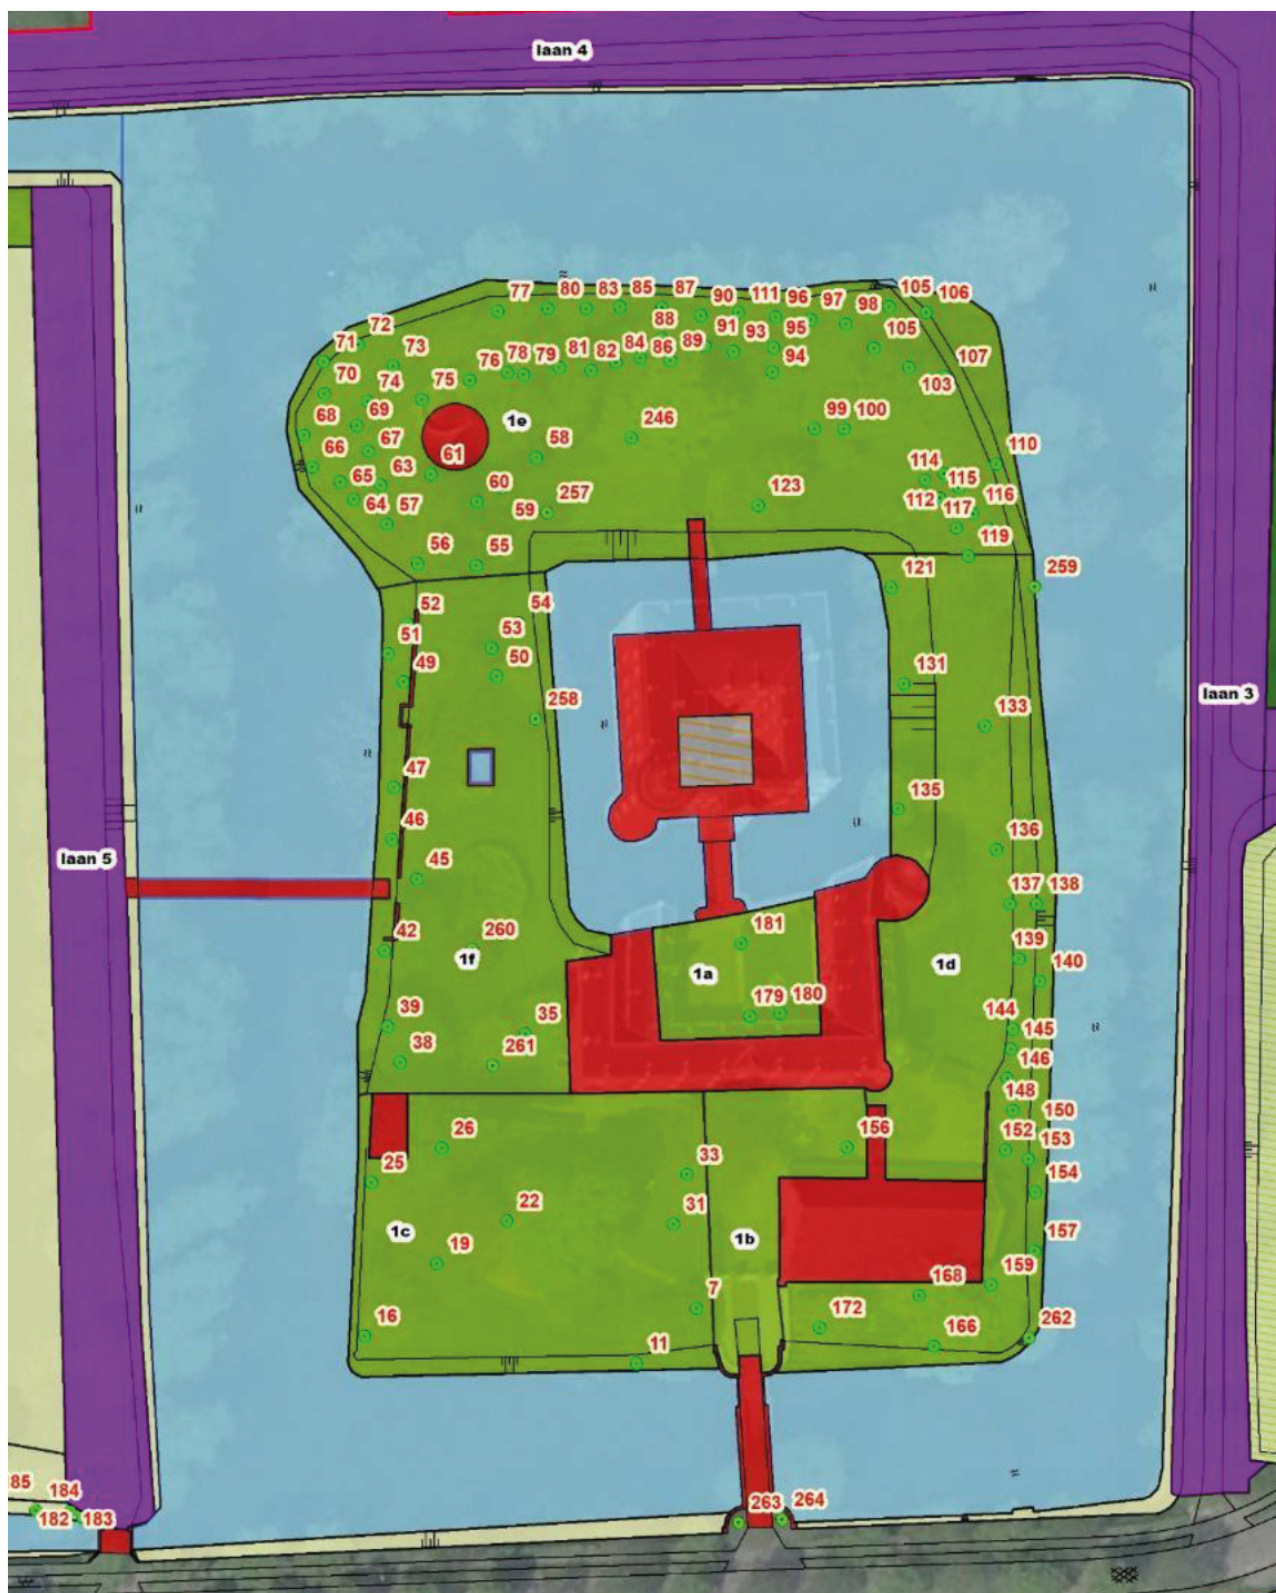

INSPECTIERAPPORT 2019, Kasteel Well, Groenwacht Nederland