

Dakbehoud

Inspectie vlakke daken

Inspectiedatum: 04-06-2024

Inspecteur: Gregory van de Ven

Objectnaam: OBS Stap voor Stap



DAKBEHOUD



Inhoud

Algemene gegevens	4
1. Objectgegevens	4
2. Opdrachtgever	4
3. Inspectiegegevens	4
4. Legenda	4
5. Plattegrond	5
Dakvlak 01	6
Dakvlak 02	10
Dakvlak 03	15
Dakvlak 04	18
Dakvlak 05	22
Dakvlak 06	26
Dakvlak 07	29
Dakvlak 08	34
Dakvlak 09	38
Dakvlak 10	42



Inhoud

Dakvlak 11	48
Dakvlak 12	51
Dakvlak 13	55
Uw Dakbehoud partner	59

Algemene gegevens

Objectgegevens

Objectnaam	OBS Stap voor Stap
Complex nr.	OC0280.11
Aantal Type	1 utiliteit
Adres	Kruisakkers 3
Plaats	Elst
Bouwjaar	
Opmerking	09FB

Opdrachtgever

Naam	Wonderwijs
Adres	Hoenderik 9
PC Plaats	6662 VM, Elst
Telefoon	0481-350003
E-Mail	
Website	www.wonderwijs.nl



Contactpersoon	Functie	Mobiel	Email
Hanny Vriend			h.vrind@wonderwijs.nl
Sylvia Wieskamp		06-57783365	s.

Inspectiegegevens


Naam	Inspectie OBS Stap voor Stap 2024
Inspectiedatum	04-06-2024
Afdrukdatum	20-06-2024
Inspecteur	Gregory van de Ven
Inspectielijst	Inspectie vlakke daken

Legenda

De methode Dakbehoud heeft de volgende stadia:

- [1] Geen gebreken
- [2] Beginnende gebreken
- [3] Plaatselijke gebreken
- [4] Regelmatig verouderingspatroon met gebreken
- [5] Veroudering onomkeerbaar
- [6] Maximaal gebrekenbeeld
- [8] Nader te inspecteren
- [9] Niet te inspecteren
- Niet van toepassing

Plattegrond

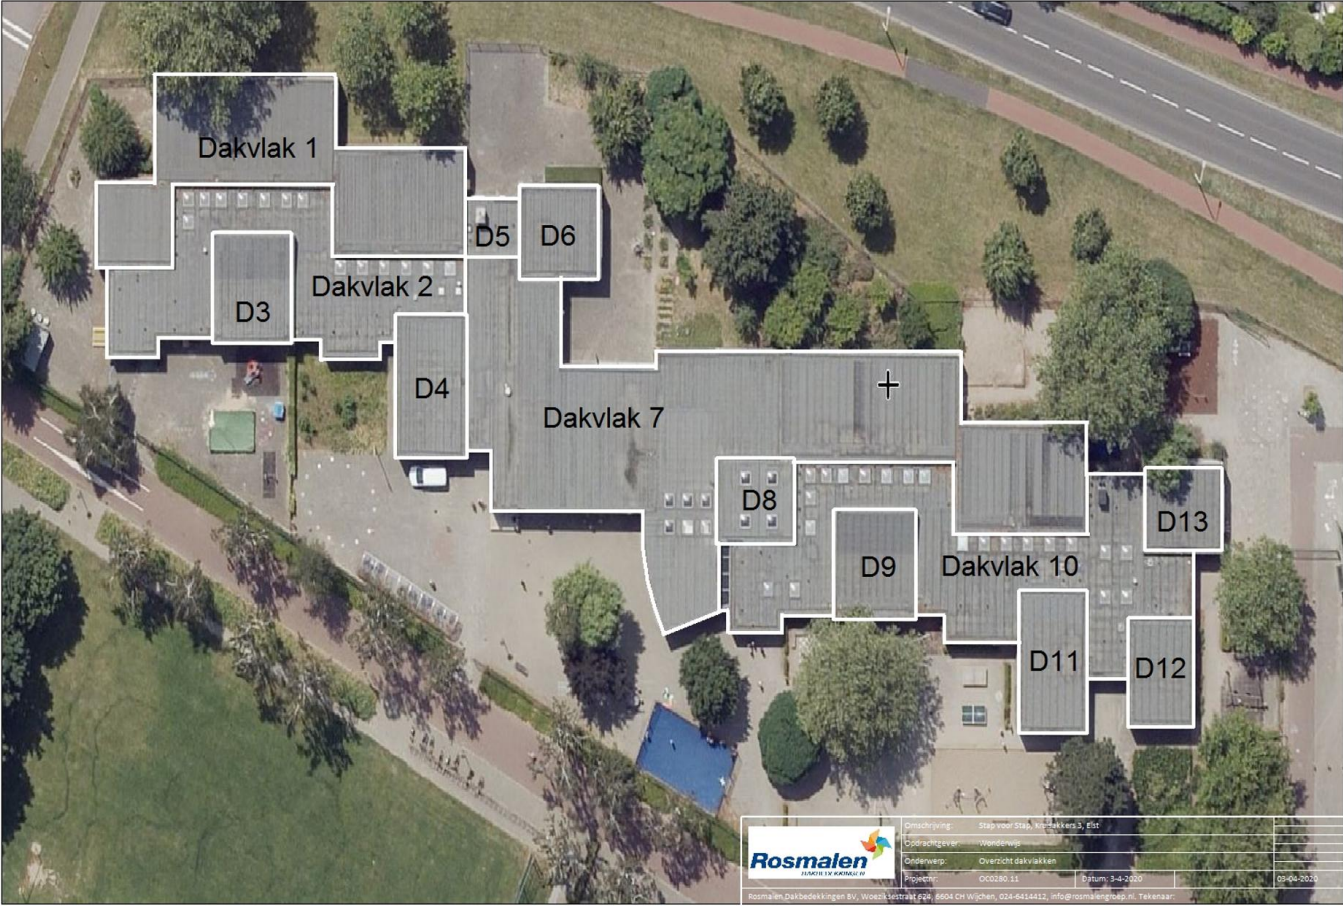

Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	242
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	PIR 6 cm
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Mastiek
Ondergrond	Hout
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	☐ Niet van toepassing
Tegels	☐ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	☒ 1: Uitstekend
Blaasvorming	☒ 1: Uitstekend
Vervuiling	☐ 3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	☒ 2: Goed
Craquelé	☐ 3: Redelijk
Mudcurling	☒ 2: Goed
Pimpling	☒ 2: Goed
Krimp in banen	☒ 1: Uitstekend
Vloeibare afdichting / kitwerk	☒ 2: Goed
Veroudering	☐ 3: Redelijk
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	☒ 1: Uitstekend
Blaasvorming	☐ 3: Redelijk
Loszittende stroken	☒ 2: Goed
Uitzakken stroken	☒ 2: Goed
Craquelé	☐ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	☒ 2: Goed
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	☐ 3: Redelijk
Noodoverlopen	☐ Niet van toepassing
Ontluchtingen	☐ 3: Redelijk
Rookgasdoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Ventilatoren	☒ 1: Uitstekend
Lichtkoepels	☐ Niet van toepassing
Lichtstraten	☐ Niet van toepassing
Poeren	☐ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	☐ Niet van toepassing
Capillair	☐ Niet van toepassing
Bevestiging	☐ Niet van toepassing




Dakvlak 01

Opmerkingen / foto's


Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat.

Gebrek: Dakbedekking laat los (zie foto). Dit hersteld.

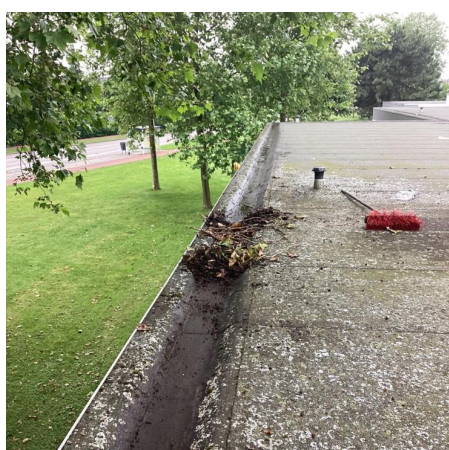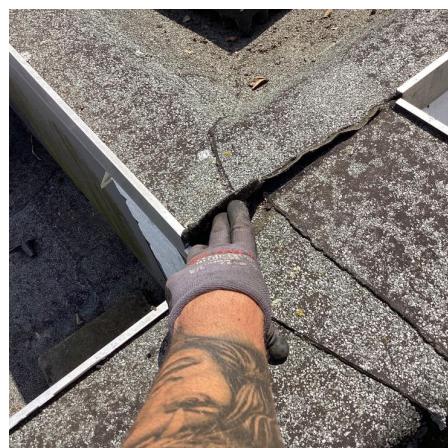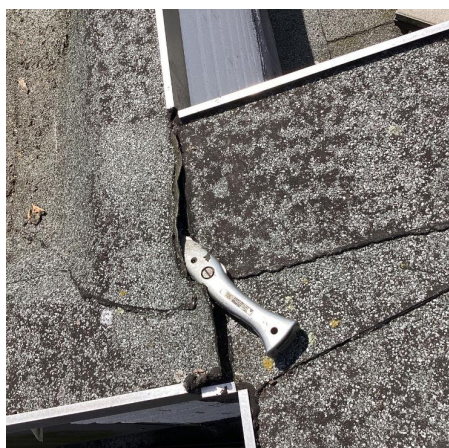

Doorvoeren: Ontluchtingen

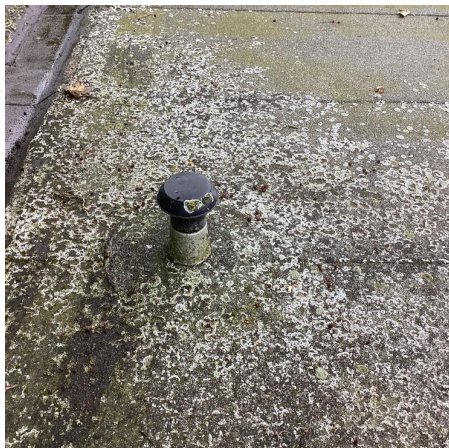

Doorvoeren: Ventilatoren



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	305
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	■ Niet van toepassing
Tegels	■ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	■ 2: Goed
Blaasvorming	■ 2: Goed
Vervuiling	■ 4: Matig
Wateraccumulatie / waterhuishouding	■ 3: Redelijk
Craquelé	■ 3: Redelijk
Mudcurling	■ 2: Goed
Pimpling	■ 2: Goed
Krimp in banen	■ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	■ 3: Redelijk
Veroudering	■ 3: Redelijk
Algehele indruk	■ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	■ 2: Goed
Blaasvorming	■ 3: Redelijk
Loszittende stroken	■ 2: Goed
Uitzakken stroken	■ 2: Goed
Craquelé	■ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	■ 3: Redelijk
Algehele indruk	■ 3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	■ 3: Redelijk
Noodoverlopen	■ Niet van toepassing
Ontluchtingen	■ 3: Redelijk
Rookgasdoorvoeren	■ Niet van toepassing
Ventilatoren	■ 4: Matig
Lichtkoepels	■ 4: Matig
Lichtstraten	■ Niet van toepassing
Poeren	■ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	■ Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	■ 2: Goed
Capillair	■ 2: Goed
Bevestiging	■ 2: Goed


Dakvlak 02

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat.

Gebrek: Mist een afkapje wanddoorvoer van de airco (zie foto)

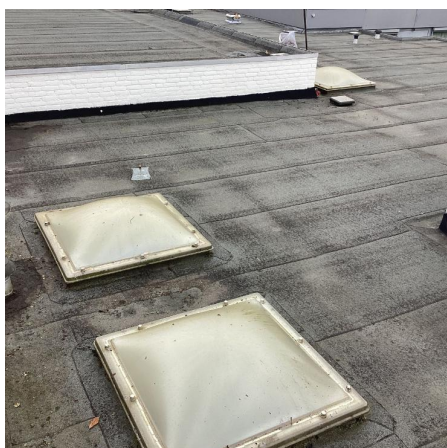

Doorvoeren: Ontluchtingen



Doorvoeren: Ventilatoren

Gebrek: 4 schroeven niet aanwezig ventilator. Deze als nood reparatie dicht gestickerd.



Doorvoeren: Lichtkoepels

Gebrek 1: 13x lichtkoepels zijn in slechte staat (barsten/ scheuren aanwezig). Mijn advies: om lekkages te voorkomen is het raadzaam om de lichtkoepels te vervangen. * afmeting: 100 x 100 DW opaal.

Gebrek 2: 2x kleine lichtkoepels zijn in slechte conditie (barsten/ scheuren aanwezig). Mijn advies om lekkages voor te zijn deze twee te vervangen. Afmeting 40 x 40 opaal.





Loodslabben / loodervanger: Bevestiging



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	84
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	EPS 3 cm + PIR 6 cm.
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Mastiek
Ondergrond	Hout
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	☐ Niet van toepassing
Tegels	☐ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	☒ 1: Uitstekend
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Vervuiling	☒ 2: Goed
Wateraccumulatie / waterhuishouding	☒ 2: Goed
Craquelé	☐ 4: Matig
Mudcurling	☒ 2: Goed
Pimpling	☒ 2: Goed
Krimp in banen	☒ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	☐ 3: Redelijk
Veroudering	☐ 3: Redelijk
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☐ 3: Redelijk
Loszittende stroken	☒ 2: Goed
Uitzakken stroken	☒ 2: Goed
Craquelé	☐ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	☒ 2: Goed
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	☐ 3: Redelijk
Noodoverlopen	☐ Niet van toepassing
Ontluchtingen	☐ Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Ventilatoren	☐ Niet van toepassing
Lichtkoepels	☐ Niet van toepassing
Lichtstraten	☐ Niet van toepassing
Poeren	☐ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	☐ Niet van toepassing
Capillair	☐ Niet van toepassing
Bevestiging	☐ Niet van toepassing

Dakvlak 03

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat.



Dakranden / opgaand werk: Blaasvorming



Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	91
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten


Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	3: Redelijk
Craquelé	3: Redelijk
Mudcurling	2: Goed
Pimpling	2: Goed
Krimp in banen	2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	3: Redelijk
Veroudering	3: Redelijk
Algehele indruk	3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	3: Redelijk
Loszittende stroken	2: Goed
Uitzakken stroken	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	2: Goed
Algehele indruk	3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	4: Matig
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	Niet van toepassing
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	Niet van toepassing
Capillair	Niet van toepassing
Bevestiging	Niet van toepassing

Dakvlak 04

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat

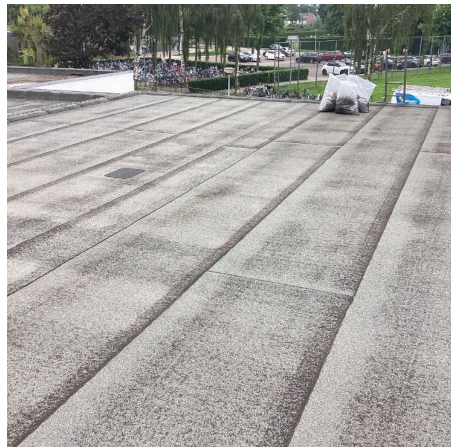

Dakranden / opgaand werk: Blaasvorming



Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren

Gebrek: Dakbedekking laat los van de plakplaat afvoer. Voor nood dicht gekit. Advies: Deze afvoer indien mogelijk opnieuw inwerken. Of vervangen en inwerken.



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4
Dakoppervlakte (m ²)	31
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	■ Niet van toepassing
Tegels	■ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	■ 2: Goed
Blaasvorming	■ 2: Goed
Vervuiling	■ 2: Goed
Wateraccumulatie / waterhuishouding	■ 2: Goed
Craquelé	■ 3: Redelijk
Mudcurling	■ 2: Goed
Pimpling	■ 2: Goed
Krimp in banen	■ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	■ 2: Goed
Veroudering	■ 3: Redelijk
Algehele indruk	■ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	■ 2: Goed
Blaasvorming	■ 2: Goed
Loszittende stroken	■ 2: Goed
Uitzakken stroken	■ 2: Goed
Craquelé	■ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	■ 2: Goed
Algehele indruk	■ 2: Goed
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	■ 3: Redelijk
Noodoverlopen	■ Niet van toepassing
Ontluchtingen	■ 3: Redelijk
Rookgasdoorvoeren	■ Niet van toepassing
Ventilatoren	■ Niet van toepassing
Lichtkoepels	■ Niet van toepassing
Lichtstraten	■ Niet van toepassing
Poeren	■ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	■ 2: Goed
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	■ 2: Goed
Capillair	■ 2: Goed
Bevestiging	■ 2: Goed

Dakvlak 05

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat



Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren



Doorvoeren: Ontluchtingen



Doorvoeren: Schoorstenen / verzameldoorvoeren



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	67
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	EPS 3cm +PIR 6cm
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Mastiek
Ondergrond	Hout
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	3: Redelijk
Craquelé	3: Redelijk
Mudcurling	2: Goed
Pimpling	2: Goed
Krimp in banen	2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	3: Redelijk
Veroudering	3: Redelijk
Algehele indruk	3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Loszittende stroken	2: Goed
Uitzakken stroken	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	2: Goed
Algehele indruk	3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	3: Redelijk
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	Niet van toepassing
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	Niet van toepassing
Capillair	Niet van toepassing
Bevestiging	Niet van toepassing

Dakvlak 06

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat



Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	896
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	EPS & PIR
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Mastiek & onderlaag 3mm
Ondergrond	Hout & beton
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Geen
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	☐ Niet van toepassing
Tegels	☐ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	☐ 3: Redelijk
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Vervuiling	☐ 3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	☐ 3: Redelijk
Craquelé	☐ 4: Matig
Mudcurling	☒ 2: Goed
Pimpling	☒ 2: Goed
Krimp in banen	☒ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	☐ 3: Redelijk
Veroudering	☐ 3: Redelijk
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	☐ 3: Redelijk
Blaasvorming	☐ 3: Redelijk
Loszittende stroken	☐ 4: Matig
Uitzakken stroken	☐ 3: Redelijk
Craquelé	☐ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	☒ 2: Goed
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	☐ 3: Redelijk
Noodoverlopen	☒ 2: Goed
Ontluchtingen	☐ 3: Redelijk
Rookgasdoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Ventilatoren	☒ 1: Uitstekend
Lichtkoepels	☐ 3: Redelijk
Lichtstraten	☐ Niet van toepassing
Poeren	☐ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	☐ Niet van toepassing
Capillair	☐ Niet van toepassing
Bevestiging	☐ Niet van toepassing

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat



Dakranden / opgaand werk: Loszittende stroken

De hechting op de naden van de randstroken in de gootbaan laat los. Advies: de naden van de goot controleren en indien nodig herstellen. Nu noodvoorziening getroffen.



Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren



Doorvoeren: Ontluchtingen



Doorvoeren: Ventilatoren



Doorvoeren: Lichtkoepels

6 lichtkoepels in redelijke staat. Zijn al wel op leeftijd.



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	62
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	☐ Niet van toepassing
Tegels	☐ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Vervuiling	☐ 3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	☐ 3: Redelijk
Craquelé	☐ 3: Redelijk
Mudcurling	☒ 2: Goed
Pimpling	☒ 2: Goed
Krimp in banen	☒ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	☐ 3: Redelijk
Veroudering	☐ 3: Redelijk
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Loszittende stroken	☒ 2: Goed
Uitzakken stroken	☒ 2: Goed
Craquelé	☐ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	☒ 2: Goed
Algehele indruk	☒ 2: Goed
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	☐ 3: Redelijk
Noodoverlopen	☐ Niet van toepassing
Ontluchtingen	☐ Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Ventilatoren	☒ 1: Uitstekend
Lichtkoepels	☐ 3: Redelijk
Lichtstraten	☐ Niet van toepassing
Poeren	☐ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	☐ Niet van toepassing
Capillair	☐ Niet van toepassing
Bevestiging	☐ Niet van toepassing

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat.



Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren



Doorvoeren: Ventilatoren



Doorvoeren: Lichtkoepels

4 lichtkoepels in redelijke staat. Zijn al wel op leeftijd.



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	90
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Geen
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t


Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	☐ Niet van toepassing
Tegels	☐ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Vervuiling	☒ 3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	☒ 3: Redelijk
Craquelé	☒ 3: Redelijk
Mudcurling	☒ 2: Goed
Pimpling	☒ 2: Goed
Krimp in banen	☒ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	☒ 2: Goed
Veroudering	☒ 3: Redelijk
Algehele indruk	☒ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Loszittende stroken	☒ 3: Redelijk
Uitzakken stroken	☒ 3: Redelijk
Craquelé	☒ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	☒ 2: Goed
Algehele indruk	☒ 3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	☒ 3: Redelijk
Noodoverlopen	☐ Niet van toepassing
Ontluchtingen	☐ Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Ventilatoren	☐ Niet van toepassing
Lichtkoepels	☐ Niet van toepassing
Lichtstraten	☐ Niet van toepassing
Poeren	☐ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	☐ Niet van toepassing
Capillair	☐ Niet van toepassing
Bevestiging	☐ Niet van toepassing

Opmerkingen / foto's


Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat

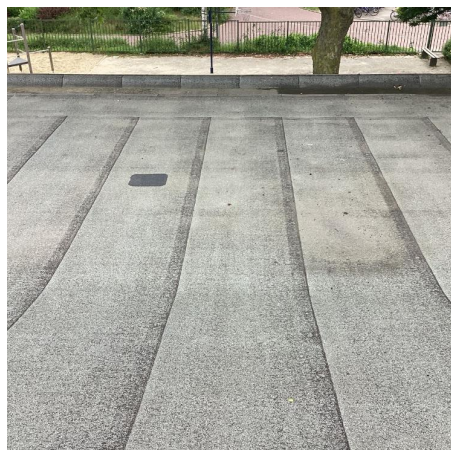

Dakranden / opgaand werk: Loszittende stroken

Loszittende randstroken. Deze voor nood gekit. Advies: Deze nood reparatie defenitief herstellen

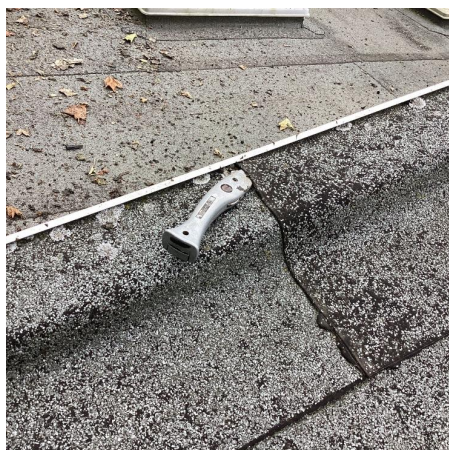

Dakvlak 09

Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren

Geen bladvanger + tegel aanwezig



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	434
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	■ Niet van toepassing
Tegels	■ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	■ 2: Goed
Blaasvorming	■ 2: Goed
Vervuiling	■ 5: Slecht
Wateraccumulatie / waterhuishouding	■ 3: Redelijk
Craquelé	■ 3: Redelijk
Mudcurling	■ 2: Goed
Pimpling	■ 2: Goed
Krimp in banen	■ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	■ 3: Redelijk
Veroudering	■ 3: Redelijk
Algehele indruk	■ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	■ 2: Goed
Blaasvorming	■ 2: Goed
Loszittende stroken	■ 3: Redelijk
Uitzakken stroken	■ 2: Goed
Craquelé	■ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	■ 2: Goed
Algehele indruk	■ 3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	■ 5: Slecht
Noodoverlopen	■ Niet van toepassing
Ontluchtingen	■ 3: Redelijk
Rookgasdoorvoeren	■ 3: Redelijk
Ventilatoren	■ 3: Redelijk
Lichtkoepels	■ 5: Slecht
Lichtstraten	■ Niet van toepassing
Poeren	■ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	■ 2: Goed
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	■ 2: Goed
Capillair	■ 2: Goed
Bevestiging	■ 2: Goed

Dakvlak 10



Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Vervuiling

Heel veel blad en oud vuil. +- 20 zakken vuil alleen voor dit dak

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat.

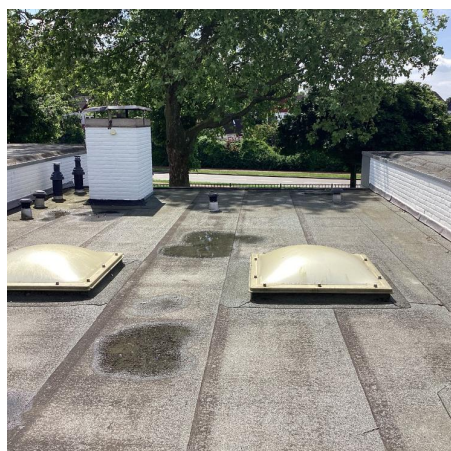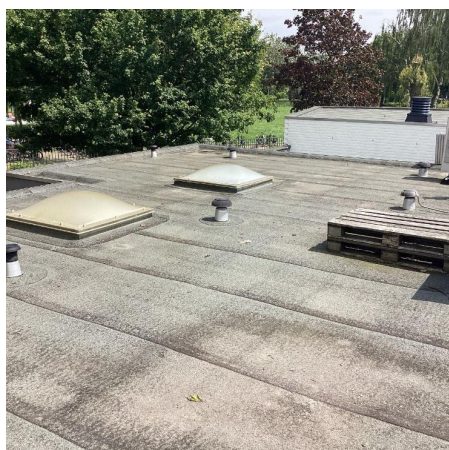

Dakvlak 10

Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren

1 afvoer verstopt. Advies Deze door derden laten ontstoppen



Doorvoeren: Ontluchtingen



Doorvoeren: Rookgasdoorvoeren



Doorvoeren: Ventilatoren



Doorvoeren: Lichtkoepels

14 lichtkoepels zijn in slechte staat. (barsten / scheuren aanwezig). Advies: om lekkages te voorkomen is het verstandig om deze te vervangen. * afmeting 100 x 100 DW Opaal.

Kleine lichtkoepel als nood reparatie dicht gekit. Advies Deze te vervangen. Afmeting 40 x 40 helder



Dakvlak 10

Doorvoeren: Schoorstenen / verzameldoorvoeren



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	86
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	☐ Niet van toepassing
Tegels	☐ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Vervuiling	☒ 4: Matig
Wateraccumulatie / waterhuishouding	☒ 3: Redelijk
Craquelé	☒ 3: Redelijk
Mudcurling	☒ 2: Goed
Pimpling	☒ 2: Goed
Krimp in banen	☒ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	☒ 2: Goed
Veroudering	☒ 3: Redelijk
Algehele indruk	☒ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Loszittende stroken	☒ 3: Redelijk
Uitzakken stroken	☒ 2: Goed
Craquelé	☒ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	☒ 2: Goed
Algehele indruk	☒ 3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	☒ 3: Redelijk
Noodoverlopen	☐ Niet van toepassing
Ontluchtingen	☐ Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Ventilatoren	☐ Niet van toepassing
Lichtkoepels	☐ Niet van toepassing
Lichtstraten	☐ Niet van toepassing
Poeren	☐ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	☐ Niet van toepassing
Capillair	☐ Niet van toepassing
Bevestiging	☐ Niet van toepassing

Dakvlak 11

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat



Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	68
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	EPS 3 cm PIR 6 cm
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Mastiek
Ondergrond	Hout
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	3: Redelijk
Craquelé	3: Redelijk
Mudcurling	2: Goed
Pimpling	2: Goed
Krimp in banen	2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	3: Redelijk
Veroudering	3: Redelijk
Algehele indruk	3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	5: Slecht
Loszittende stroken	3: Redelijk
Uitzakken stroken	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	2: Goed
Algehele indruk	3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	3: Redelijk
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	Niet van toepassing
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	Niet van toepassing
Capillair	Niet van toepassing
Bevestiging	Niet van toepassing

Dakvlak 12

Opmerkingen / foto's



Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat



Dakranden / opgaand werk: Blaasvorming

Veel blazen aanwezig bij meerdere randstroken. Advies: Dit te laten herstellen (insnijden en weer dichtbranden met nieuwe bitumen).

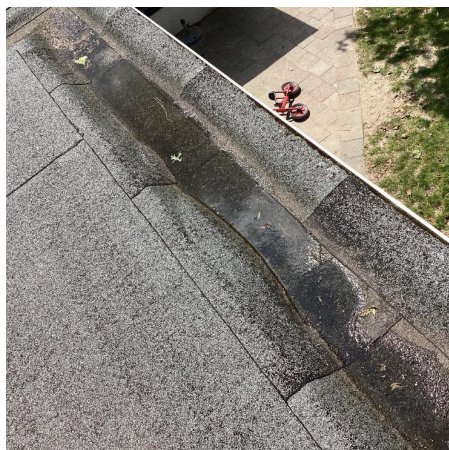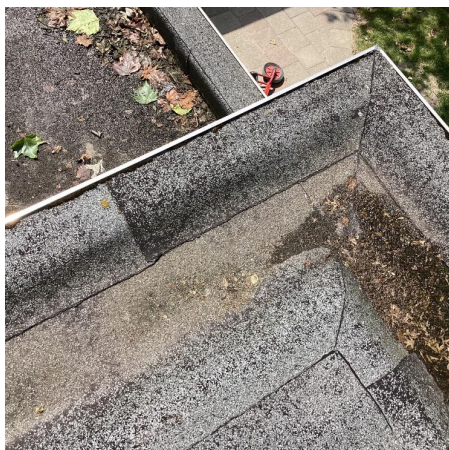

Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren



Labels

1. Algemeen

Dakhoogte (m ¹)	4,5
Dakoppervlakte (m ²)	64
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw

Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	EPS 3cm PIR 6cm
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Mastiek
Ondergrond	Hout
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging

Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	☐ Niet van toepassing
Tegels	☐ Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☒ 2: Goed
Vervuiling	☐ 3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	☒ 2: Goed
Craquelé	☐ 3: Redelijk
Mudcurling	☒ 2: Goed
Pimpling	☒ 2: Goed
Krimp in banen	☒ 2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	☐ Niet van toepassing
Veroudering	☐ 3: Redelijk
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	☒ 2: Goed
Blaasvorming	☐ 3: Redelijk
Loszittende stroken	☒ 2: Goed
Uitzakken stroken	☒ 2: Goed
Craquelé	☐ 3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	☒ 2: Goed
Algehele indruk	☐ 3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	☐ 3: Redelijk
Noodoverlopen	☐ Niet van toepassing
Ontluchtingen	☒ 2: Goed
Rookgasdoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Ventilatoren	☒ 1: Uitstekend
Lichtkoepels	☐ Niet van toepassing
Lichtstraten	☐ Niet van toepassing
Poeren	☐ Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	☐ Niet van toepassing
Loodslabben / loodvanger	
Scheurvorming	☐ Niet van toepassing
Capillair	☐ Niet van toepassing
Bevestiging	☐ Niet van toepassing

Dakvlak 13

Opmerkingen / foto's

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat



Dakranden / opgaand werk: Blaasvorming

Blazen aanwezig bij meerdere randstroken. Advies: Dit te laten herstellen (insnijden en weer dichtbranden met nieuwe bitumen).



Doorvoeren: Ventilatoren



Uw Dakbehoud partner

Naam	Rosmalen Dakbedekkingen BV
Adres	Woeziksestraat 624
Postcode	6604CH
Plaats	Wijchen
Telefoon	024-6414412
Mailadres	info@rosmalengroep.nl
Website	www.rosmalengroep.nl