

NEN3140 - EPC

Inspectierapport

Formulier kenmerk:

b2fc21bc-fceb-40eb-950d-ae72395dcf30

Algemene vragen

zoekveld_GlobalID b2fc21bc-fceb-40eb-950d-ae72395dcf30

1. Algemene informatie

1.1 Soort installatie	OVL
1.2 Wegnummer	N264
1.3 Installatienummer wegbeheerder PNB	709
1.4 Soort object	Kast
1.5 Soort inspectie	NEN3140 (eigen net)
1.6 Naam inspecteur	Edwin Klein
1.7 Datum inspectie	16-12-2019

2. NEN 3140

2.1 Toegankelijkheid kast	In orde
2.2 Straatwerk	Hersteld (Een deel van het straatwerk is verzakt-->Hersteld)
2.3 Diamantkoppalen aanwezig en recht	Hersteld (Er ontbreekt 1 paaltje-->Hersteld)
2.4 Sloten en scharnieren werkend	Hersteld (Het slot aan de enexis zijde werkt niet--> hersteld)
2.5 Kast aan aarde gekoppeld	In orde
2.6 Kast onbeschadigd	Hersteld (Diverse strips ontbreken op de kast--> hersteld door anti aanplakverf aan te brengen)
2.7 Kast nummer aanwezig	In orde
2.8 Waarschuwingsbord op kast aanwezig	Hersteld (Bord in linkerbovenhoek geplaatst.)
2.9 Kabellooptekening aanwezig?	Hersteld (niet de juiste gegevens op tekening-->tekening aangepast en geplaatst)
2.10 Installatietekening aanwezig?	Hersteld (niet de juiste gegevens op tekening-->tekening aangepast en geplaatst)
2.11 Informatie O.V.L aanwezig (Psys)	Hersteld (niet de juiste gegevens op tekening-->tekening aangepast en geplaatst)
2.12 Codering aders aanwezig	Hersteld (alle 4 de richtingen zijn niet gecodeerd -->hersteld--> alle richtingen/adrs gecodeerd)
2.13 Codering groepen aanwezig	Hersteld (De hoofdschakelaar is niet gecodeerd -->hersteld)
2.14 Materialen conform NEN1010	In orde
2.15 Beveiligingen aanwezig met juiste waarden	In orde
2.16 Componenten onbeschadigd	Hersteld (De zekeringen van groep 1 zijn allemaal defect(3x6A)-->hersteld)
2.17 Geleiders deugdelijk aangesloten	In orde
2.18 Juiste passchroeven aanwezig en onbeschadigd	In orde
2.19 Schroefkop onbeschadigd	In orde
2.20 Afscherming aanwezig	In orde
2.21 Kastverlichting werkend	In orde
2.22 Trekcontastingen toegepast	In orde
2.23 Wartels / kabelinvoer in orde?	In orde
2.24 Aardtegel zichtbaar	In orde

Inspectiefoto's:

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

kast_waarschuwingbord_foto_voor



kast_diamantkoppaal_foto_voor



kast_diamantkoppaal_foto_na



kast_sloten_foto_na

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

kast_codering_aders_foto_voor



kast_codering_aders_foto_na



kast_codering_groepen_foto_voor



kast_codering_groepen_foto_na

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

extra_foto_kast_open



extra_foto_kast_dicht



kast_straatwerk_foto_voor



kast_straatwerk_foto_na

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

kast_tek_installatie_foto_voor



kast_tek_installatie_foto_na



kast_onbeschadigd_foto_voor



extra_foto_1



extra_foto_2



kast_onbeschadigd_foto_na

NEN3140 - EPC

Inspectierapport



kast_waarschuwingbord_foto_na

NEN3140 - EPC

Inspectierapport

Formulier kenmerk:

1fdbf5de-1c83-4755-8eb1-b49e1ebf2040

Algemene vragen

zoekveld_GlobalID 1fdbf5de-1c83-4755-8eb1-b49e1ebf2040

1. Algemene informatie

1.1 Soort installatie	OVL
1.2 Wegnummer	N264
1.3 Installatienummer wegbeheerder PNB	709
1.4 Soort object	Mast
1.5 Soort inspectie	NEN3140 (eigen net)
1.6 Naam inspecteur	Edwin Klein
1.7 Datum inspectie	17-12-2019

2. NEN 3140

3.1 Klopt armatuur met areaallijst	Hersteld (niet de juiste gegevens op tekening-->tekening aangepast en geplaatst)
3.2 Werkt de installatie na inschakeling	In orde
3.3 Is mastdeurtje aanwezig	In orde
3.4 Is mastdeurtje goed afgesloten	Hersteld (Bij de masten P3, P25, P27 en P30 sluit het deurtje niet helemaal goed-->Hersteld)
3.5 Is aansluitblok "gesloten" type	In orde
3.6 Juiste passchroef en onbeschadigd	In orde
3.7 Is schroefkop onbeschadigd	In orde
3.8 Zit aansluitblok vast aan mast / glijrail	In orde
3.9 Zijn geleiders van kabel goed aangesloten	Hersteld (Bij mast P24 is een kroonsteen gebruikt-->LMK defect-->Hersteld-->Nieuw LMK geplaatst)
3.10 Heeft snoer de juiste diameter	In orde
3.11 Zijn geleiders van snoer goed aangesloten	In orde
3.12 Zijn kabeleindhulzen gebruikt	In orde
3.13 Zijn trekontlastingen goed gemonteerd	Hersteld (Bij de masten P24 en P30 is de trekontlasting hersteld.)
3.14 Is aarde goed aangesloten	In orde

Inspectiefoto's:

NEN3140 - EPC

Inspectierapport



mast_areaallijst_foto_voor



mast_areaallijst_foto_na



mast_deur_afgesloten_foto_voor




mast_deur_afgesloten_foto_na

NEN3140 - EPC

Inspectierapport



mast_geleiders_kabel_foto_na

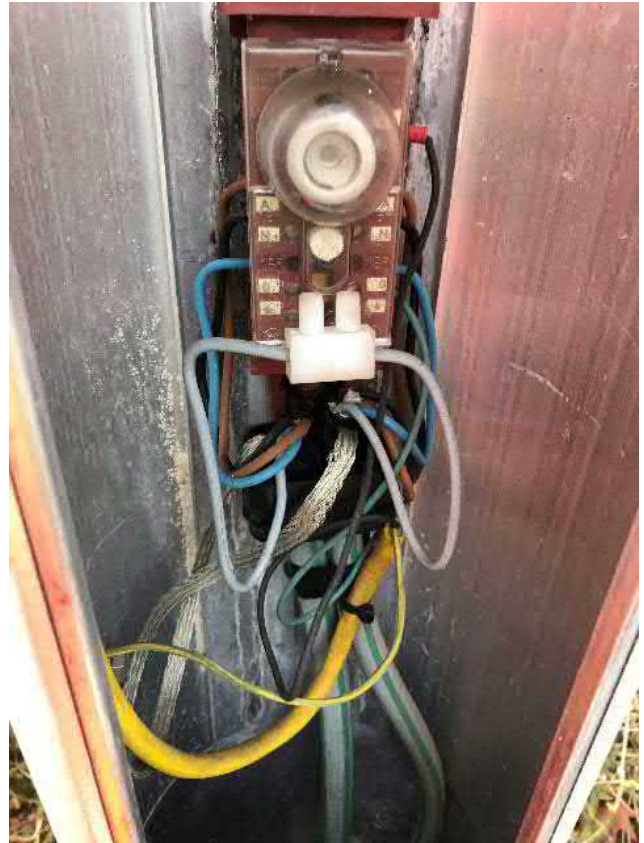

mast_geleiders_kabel_foto_voor