

ASBESTINVENTARISATIE

conform Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Opdrachtgever:	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Adres onderzoekslocatie:	Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter Brandweerkazerne
Opdrachtnemer:	SGS Search Ingenieursbureau B.V. (07-D070109)
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA):	Frans Martin Perez (51E-010823-513012)
Intern Projectverantwoordelijke (IP):	Amber Spierings
Technisch Eindverantwoordelijke (TE):	Paul Verbossen (51E-150923-513015)
Datum rapport	03-06-2026 - geldig tot 03-06-2029 (*)
Status rapport:	Definitief
Werkordernummer:	24.26.04038



Projectgegevens

Adres onderzoekslocatie

Werkordernummer

Datum onderzoek

LAVS-activatiecode

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Brandweerkazerne

24.26.04038

18-05-2026 t/m 19-05-2026

bbcba9de-ec3d-4e2c-93c9-3926886bd954

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Heeswijk (hoofdkantoor)

Meerstraat 2, Postbus 83
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)

Amsterdam

Petroleumhavenweg 8
1041 AC Amsterdam

Groningen

Aarhusweg 4-11
9723 JJ Groningen

Spijkensisse

Malmedijk 18
3208 LA Spijkensisse

Tel. +31 (0)88 214 66 00

ingenieursbureau@sgssearch.nl
www.sgssearch.nl

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Contactpersoon

Bezoekadres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Henk Rellum

Nieuwe Achtergracht 100

1018WT Amsterdam

0651223941

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

Bezoekadres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Website

E-mail

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Astrid van Heeswijk

Meerstraat 7

5473 ZH Heeswijk

+31 88 214 6600

www.sgssearch.nl

nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com

Certificaatnummer

SCA-code

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

07-D070109

07-D070109.01

Frans Martin Perez (51E-010823-513012)

Details rapportage

Datum rapport

Rapport geldig tot

Gecontroleerd door

Opgesteld door

03-06-2026

03-06-2029 (*)

Amber Spierings

Frans Martin Perez

Technisch Eindverantwoordelijke (TE)

Handtekening technisch eindverantwoordelijke

Paul Verbossen



(*) Mits het rapport aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving.

Niet-gerapporteerd asbest?

Mocht u onverhoopt niet-gerapporteerd asbest aantreffen, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen. Voor onze continue kwaliteitsverbetering verzoeken wij u niet-gerapporteerd asbest tevens te melden via nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com.

Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve asbestinventarisatierapport is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V. is gecertificeerd door Normec Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties onder certificaatnummer 07-D070109. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de toepasselijke algemene voorwaarden van toepassing.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter.

Algemene informatie	
Aanleiding van het onderzoek:	de wens van de opdrachtgever om mogelijke asbesthoudende bronnen inzichtelijk te hebben.
Doel van het onderzoek	het inzichtelijk maken van alle direct en deels niet direct waarneembare asbesthoudende bronnen om een eventuele sanering ervan mogelijk te maken.
Reikwijdte van het onderzoek:	De reikwijdte omvat het gehele terrein van de brandweerkazerne, met de remise/kazerne zelf, de werkplaats/slangenwasserij, de overkapping en de binnenplaats. Verder behoort ook het buitenterrein tot de reikwijdte, tot ca. 5 meters van de gevels af.
Geschiktheid van het rapport:	De rapportage is geschikt voor sanering van de gerapporteerde asbestbronnen, tevens is de rapportage geschikt voor renovatiewerkzaamheden die niet van invloed zijn op de eventueel aanwezige vermoedens daarnaast is de rapportage geschikt voor het laten uitvoeren van een aanvullend destructief onderzoek in gevels en op het dak.
Gebruik object/bouwwerk:	Brandweerkazerne
Object/bouwwerk in gebruik:	Ja
Tekeningen ter beschikking:	Ja
Algemene opmerkingen:	Het onderzoek is uitgevoerd in de gehele brandweerkazerne, deze omvat: -het hoofdgebouw: deze heeft 3 bouwlagen, met op de begane grond de remise, kantoren en een deel waarin de reddingsbrigade een aantal ruimten gebruiken. Op de 1e etage is de kantine/keuken en de slaapverblijven aanwezig. Ook is daar een fitnessruimte aanwezig. Op de 2e etage zijn techniekruimte en de sportzaal aanwezig -de werkplaats/slangenwasserij, deze is deels niet meer in gebruik, en bevat oa de NSA ruimte en de toren met daarin een oefenruimte (niet meer in gebruik) -de overkappingen met daarin ook de wasplaats

Bij het asbestonderzoek zijn de volgende bronnen aangetroffen, namelijk:

Bron	Bron/ruimte	Saneringsklasse	Conclusie/Aanbeveling
1	Tegellijm / Remise en natte ruimten van bevelvoerder	Geen asbest	Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w.
2	Beglazingskit / Buitengevels	1	Het materiaal is verweerd maar betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op vezelemissie is hierdoor gering. Tevens betreft het een buitensituatie. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
3	Mespatroon / LS-ruimte	1	Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
4	Mespatroon / LS-ruimte	1	Op basis van jaartal is de installatie asbestverdacht. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
5	Eindsluiting / LS-ruimte	1	De eindsluitingen zijn niet beschadigd maar bevatten waarschijnlijk niet-hechtgebonden asbest koord. Bij beschadiging/ werkzaamheden aan de eindsluitingen is er kans op vezelemissie. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
6	Kit in kanaalflens / Kruipruimte 020, techniekruimte 201 en trappenhuis 215	2A , 1	Het materiaal is niet beschadigd en betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
7	Vensterbanken / Kantoor reddingsbrigade en fitnessruimte	2 , 1	Het materiaal is niet beschadigd en betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
8	Luchtverhitter / Droogruimte 204	1	Op basis van jaartal is de installatie asbestverdacht. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
9	Koord in kanaalflenzen / 201	2 , 1	Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
10	Pakking / Technische ruimte en slangenwasserij	2 , 1	Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
11	Bitumen vochttering / Dak	Geen asbest	Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w.
12	Bitumen lijm / Dak op toren	2 , 1	Het materiaal is niet beschadigd en betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
13	Bitumen, in vloer dilatatie / Slangenwasserij/toren	Geen asbest	Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w.
14	Pakking / NSA ruimte en schacht	2	Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
15	Isolatieschalen / NSA ruimte en schacht	2	Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
16	NSA / NSA ruimte	1	Op basis van jaartal is de installatie asbestverdacht. Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
17	Kit / Buitengevels	Geen asbest	Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w.

Voor een volledige omschrijving per bron, zie paragraaf 2.1.1 en 2.1.2.

Asbestvermoeden (met bijbehorende beperkingen).

Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestverontreinigd materiaal en/of asbestverontreinigde constructieonderdelen. Deze is hieronder aangegeven.

Ruimte	Opmerking
Dak van hoofdgebouw en dak van slangenwerkplaats/toren	Onder de huidige dakbedekking is mogelijk een ouder verdacht dak/bitumen aanwezig
Gevels van hoofdgebouw en slangenwerkplaats/toren	In de muur is mogelijk verdachte vochttering aanwezig

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN VAN HET ONDERZOEK

Bij het onderzoek zijn asbestbronnen aangetroffen, deze kunnen bij een reguliere sanering verwijderd worden. Voorafgaande aan sloop/renovatie dient nog wel eerst destructief onderzoek op het dak en in de buitengevels uitgevoerd te worden. Daarna is de rapportage geschikt voor de beoogde totaalsloop.

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen.

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling, tijdens het asbestinventarisatie project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

- 1.1 Algemeen
- 1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek
- 1.3 Historisch onderzoek
- 1.4 Analysemethodiek

2. ASBESTINVENTARISATIE

- 2.1 Onderzoeksresultaten
 - 2.1.1 Overzicht bronnen
 - 2.1.2 Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek

BIJLAGE I Plattegrond(en)

BIJLAGE II Analyserapport(en)

BIJLAGE III SMA-rt document(en)

BIJLAGE IV Foto's

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

In opdracht van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter. De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in acht genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern kwaliteitssysteem van SGS Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling en NEN-EN-ISO 9001.

1.2. Aanleiding en doel van het onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is de wens van de opdrachtgever om mogelijke asbesthoudende bronnen inzichtelijk te hebben..

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van alle direct en deels niet direct waarneembare asbesthoudende bronnen om een eventuele sanering ervan mogelijk te maken..

Tijdens het onderzoek zijn, naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald.

Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden kunnen beïnvloeden.

1.3 Historisch onderzoek

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar asbesthoudende materialen te verwachten zijn. Inspanning deskresearch en resultaat:

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter	
Oppervlakte	2131 m ²
Bouwjaar	1973
Data en aard eventuele verbouwingen	Rond 2000 is het overgrote deel van de kozijnen en beglazingen vervangen. In 2025 is de kantineruimte gerenoveerd.
Inspanningen welke verricht zijn ten behoeve van de deskresearch	Raadplegen eigen database en opdrachtgever.
Bijzonderheden bouwwerk (brandcompartimentering, geluidsisolatie, etc.)	Geen bijzonderheden.
Eerdere saneringen, data en locaties, eindcontrole / documenten	Geen saneringen bekend.
Zijn er zaken naar voren gekomen uit interviews op locatie?	Nee.

1.4. Analysemethodiek

Materiaalmonsters:

Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, SGS Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de detectiegrens van 0,1% w/w gehanteerd.

2. ASBESTINVENTARISATIE

2.1. Onderzoeksresultaten

De volgende pagina's geven een presentatie per asbestverdachte bron. Per aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (Bijlage I) gezien te worden. De nummering van de bronnen en de nummering van de tekeningen komen overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een inschatting van de aangetroffen bronnen.

Asbestvermoeden (met bijbehorende beperkingen)

Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestverontreinigd materiaal en/of asbestverontreinigde constructieonderdelen.

Ruimte	Opmerking
Dak van hoofdgebouw en dak van slangenwerkplaats/toren	Onder de huidige dakbedekking is mogelijk een ouder verdacht dak/bitumen aanwezig
Gevels van hoofdgebouw en slangenwerkplaats/toren	In de muur is mogelijk verdachte vochtwering aanwezig

2.1.1 Overzicht bronnen

Bij het asbestonderzoek zijn de volgende bronnen aangetroffen, namelijk

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	1
Bron	Tegellijm
Ruimte	Remise en natte ruimten van bevelvoerder
Bouwlaag/niveau	begane grond en 1e etage
Locatie in Ruimte	Achter wandtegels
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Matig
Bevestigingsmethode	Vastgeplakt
Aantal	2 locaties
Afmeting (totaal)	36 m²

Niet asbesthoudend 

Analyseresultaten monster(s)


Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962940	M	Garage	AMM26-04018	<0,1 w/w %
0962941	M	Garage	AMM26-04018	<0,1 w/w %
0962942	M	Ruimte 121	AMM26-04018	<0,1 w/w %
0962943	M	Ruimte 121	AMM26-04018	<0,1 w/w %

Opmerkingen


Betreft tegellijm achter de wandtegels in de remise en de wandtegels in badkamer/toilet van de bevelvoerder. Alle overige tegelwerk is origineel en in cement gezet of pas enige jaren oud en onverdacht.

Conclusie

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w.

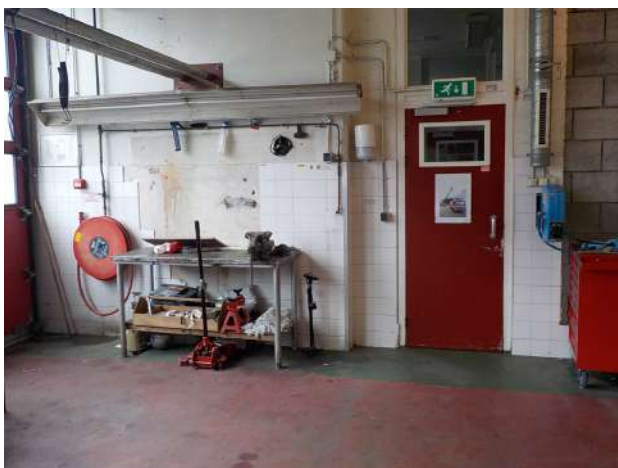

Remise

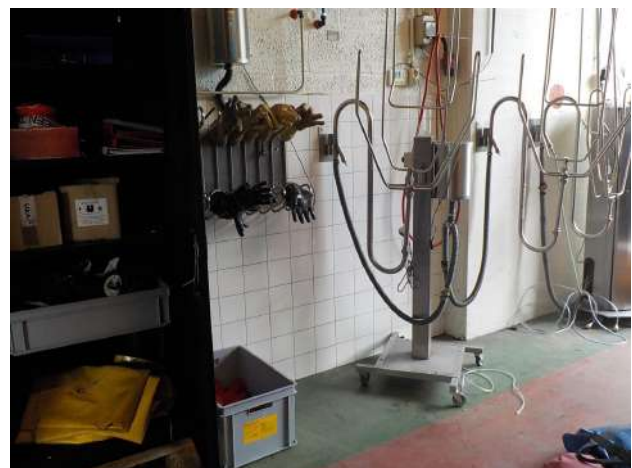

Remise



Tegellijn badkamer

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	2
Bron	Beglazingskit
Ruimte	Buitengevels
Bouwlaag/niveau	Begane grond
Locatie in Ruimte	Rond beglazing
Situatie	Buiten
Bereikbaarheid	Matig
Bevestigingsmethode	Gekit
Intact	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Nee
Aantal	5 locaties
Afmeting (totaal)	32 m
Aard van materiaal	Hechtgebonden



Analyseresultaten monster(s)

Monstercode	Type	Ruimte	Analysrapportnummer	Analyseresultaten
0962944	M	Buitenbeglazing	AMM26-04018	0,1-2 w/w % CHR
0962945	M	Buitenbeglazing	AMM26-04018	0,1-2 w/w % CHR
0962946	M	Buitenbeglazing	AMM26-04018	<0,1 w/w %

Opmerkingen

Betreft beglazingskit bij oudere beglazing boven/naast deuren. In het hoofdgebouw is 13,8 m1 aanwezig bij 3 locaties. In de slangenwasserij is 18,2 m1 kit aanwezig, op 2 locaties.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal is verweerd maar betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op vezelemissie is hierdoor gering. Tevens betreft het een buitensituatie.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

-





Hoofdgebouw, met beglazing boven 2 deuren



Hoofdgebouw, beglazing bij entree reddingsbrigade



Slangenwasserij, entreepui met beglazing boven en naast deur

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	3
Bron	Mespatroon
Ruimte	LS-ruimte
Bouwlaag/niveau	Begane grond
Locatie in Ruimte	In stoppenkast
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Goed
Bevestigingsmethode	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Ja
Aantal	3 stuks
Aard van materiaal	Niet hechtgebonden

**Analyseresultaten monster(s)**

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
MP65 - m1	M	LS-ruimte	/1.19.5032-1 MP65	30-60 w/w % CHR

Opmerkingen

Dit specifieke mespatroon is asbesthoudend, en staat omschreven in het Bronnenboek onder blad E-1094

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	4
Bron	Mespatroon
Ruimte	LS-ruimte
Bouwlaag/niveau	Begane grond
Locatie in Ruimte	in stoppenkast
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Goed
Bevestigingsmethode	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Ja
Aantal	3 stuks
Aard van materiaal	Hechtgebonden
Merk	HADIN HH
Type	P652c 63A 500V
Bouwjaar	Onbekend

**Geraadpleegde documentatie**

Bouwjaar

Opmerkingen

Betreft mespatronen van bakeliet, bijna identieke typen worden in het Bronnenboek omschreven als asbesthoudend (dit specifieke type wordt niet expliciet vermeld).

Risicoklasse handling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Op basis van jaartal is de installatie asbestverdacht.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

-



Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	5
Bron	Eindsluiting
Ruimte	LS-ruimte
Bouwlaag/niveau	Begane grond
Locatie in Ruimte	Onder stoppenkast
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Slecht
Bevestigingsmethode	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Ja
Aantal	1 stuks
Aard van materiaal	Niet hechtgebonden
Merk	HH
Type	onbekend
Bouwjaar	Onbekend

**Geraadpleegde documentatie**

Bouwjaar

Opmerkingen

Betreft een eindsluiting waarin waarschijnlijk asbestkoord als afdichting gebruikt is.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

De eindsluitingen zijn niet beschadigd maar bevatten waarschijnlijk niet-hechtgebonden asbest koord. Bij beschadiging/ werkzaamheden aan de eindsluitingen is er kans op vezelemissie.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

-



In de flens is een afdichting aanwezig, meestal van asbestkoord



Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	6
Bron	Kit in kanaalflens
Ruimte	Kruipruimte 020, techniekruimte 201 en trappenhuis 215
Bouwlaag/niveau	Tussenetage en 2e etage
Locatie in Ruimte	In stalen kanalen
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Matig
Bevestigingsmethode	Gekit
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Nee
Aantal	3 locaties
Afmeting (totaal)	36 m
Aard van materiaal	Hechtgebonden

**Analyseresultaten monster(s)**

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962947	M	Technische ruimte	AMM26-04018	2-5 w/w % ANT
0962948	M	Technische ruimte	AMM26-04018	2-5 w/w % ANT
0962949	M	Technische ruimte	AMM26-04018	2-5 w/w % ANT
0962950	M	Technische ruimte	AMM26-04018	2-5 w/w % ANT

Opmerkingen

Betreft een witte elastische kit in de flenzen van de oude stalen luchtkanalen. In ruimte 020 zijn 5 flenzen met kit aanwezig, in ruimte 215 en 201 zijn 13 flenzen met kit aanwezig. ZIE OOK BRON 9, MET FLENZEN MET ASBESTKOORD.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 2A Optionele risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal is niet beschadigd en betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

-



Kit in de geschroefde kanaalflenzen





Kruipruimte 020, met kanaaltracé waarin kit gebruikt is



In ruimte 201 is de witte kit soms meegeverfd in grijs



Kit in kanaalflenzen ruimte 201



IN RUIMTE 201 ZIJN OOK IDENTIEKE KANALEN MET ASBESTKOORD AANWEZIG. DAARMEE DIENT REKENING TE WORDEN GEHOUDEN BIJ SANERING/WERKZAAMHEDEN IN DEZE RUIMTE

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	7
Bron	Vensterbanken
Ruimte	Kantoor reddingsbrigade en fitnessruimte
Bouwlaag/niveau	Begane grond en 1e etage
Locatie in Ruimte	Onder raam
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Goed
Bevestigingsmethode	Geschroefd
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Nee
Aantal	2 locaties
Afmeting (totaal)	11,9 m
Aard van materiaal	Hechtgebonden



Analyseresultaten monster(s)

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962951	M	Fitnessruimte	AMM26-04018	5-10 w/w % CHR

Opmerkingen

Betreft asbesthoudende vensterbanken:
 Fitnessruimte: 1 stuks van 211 cm1, 1 stuks van 288 cm1, 1 stuks van 488 cm1.
 Reddingsbrigade: 1 stuks van 200 cm1.
 De diepte varieert van 15 cm1 tot max 20 cm1.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 2 Optionele risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen


Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal is niet beschadigd en betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal




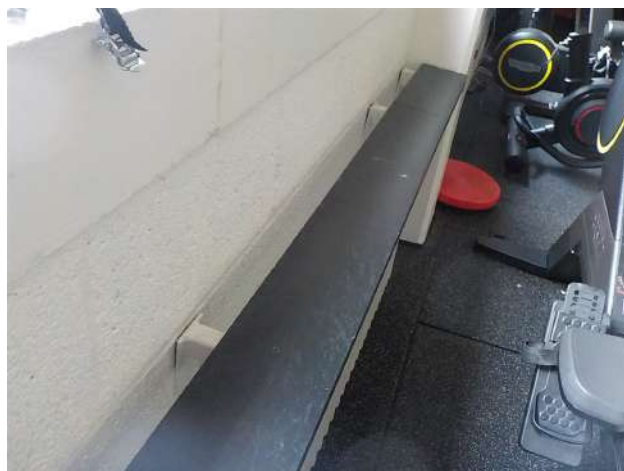

Fitnessruimte



De vensterbanken zijn van onderuit vastgeschroefd aan een beugel

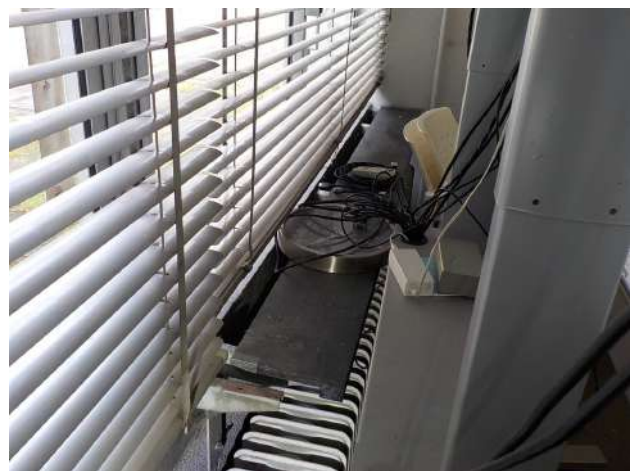

Ruimte reddingsbrigade

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	8
Bron	Luchtverhitter
Ruimte	Droogruimte 204
Bouwlaag/niveau	2e verdieping
Locatie in Ruimte	Tegen plafond
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Goed
Bevestigingsmethode	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Ja
Aantal	1 locatie
Aard van materiaal	Niet hechtgebonden
Merk	Onbekend
Type	Onbekend
Bouwjaar	Onbekend



Geraadpleegde documentatie

Bouwjaar

Opmerkingen

Betreft een oude luchtverhitter, er zijn verder geen gegevens van. Gezien de ouderdom is deze installatie asbestverdacht.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Op basis van jaartal is de installatie asbestverdacht.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal



Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	9
Bron	Koord in kanaalfenzen
Ruimte	201
Bouwlaag/niveau	2e verdieping
Locatie in Ruimte	In kanaalfenzen
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Slecht
Bevestigingsmethode	Geklemd
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Nee
Aantal	1 locatie
Afmeting (totaal)	19,5 m
Aard van materiaal	Niet hechtgebonden



Analyseresultaten monster(s)

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962952	M	Technische ruimte	AMM26-04018	>60 w/w % CHR

Opmerkingen

Betreft een afdichting van asbestkoord in het bovenliggende kanaaltracé. In deze ruimte zijn 6 flenzen voorzien van de asbestkoord afdichting. Bij het onderliggende kanaaltracé, die ook in het trappenhuis aanwezig is, is kit in de flenzen aanwezig, zie bron 6.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 2 Optionele risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

-





Flenzen van bovenliggend kanaal: voorzien van asbestkoord (6 flenzen)

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	10
Bron	Pakking
Ruimte	Technische ruimte en slangenwasserij
Bouwlaag/niveau	Begane grond en 1e etage
Locatie in Ruimte	Tussen flenzen
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Slecht
Bevestigingsmethode	Geklemd
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Nee
Aantal	26 pakkingen
Aard van materiaal	Niet hechtgebonden

**Analyseresultaten monster(s)**

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962953	M	Technische ruimte	AMM26-04018	15-30 w/w % CHR
0962954	M	Technische ruimte	AMM26-04018	30-60 w/w % CHR

Opmerkingen

Betreft asbestpakkingen in het leidingwerk. In ruimte 201 van het hoofdgebouw zijn 9 pakkingen aanwezig. In de slangenwasserij zijn 18 pakkingen aanwezig.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering


Risicoklasse 2 Optionele risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is.

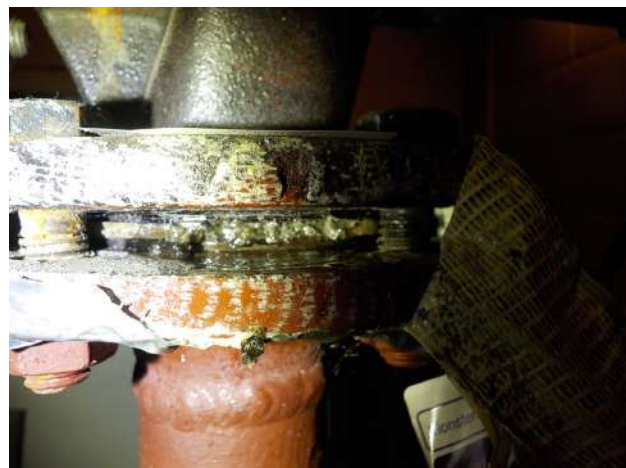
Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal



Ruimte 201, hoofdgebouw



Slangenwasserij

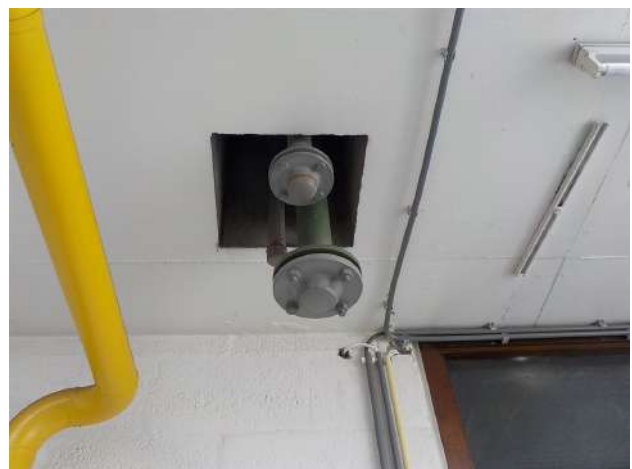

cv-ruimte slangenwasserij:
1x asbestpakking bij de bovenste flens (grijze leiding).
In de onderste flens (groene leiding) is een rubberpakking aanwezig

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	11
Bron	Bitumen vochtwering
Ruimte	Dak
Bouwlaag/niveau	Dak
Locatie in Ruimte	Op dak
Situatie	Buiten
Bereikbaarheid	Slecht
Bevestigingsmethode	Vastgeplakt
Aantal	3 locaties
Afmeting (totaal)	2 m

Niet asbesthoudend



Analyseresultaten monster(s)

Monstercode	Type	Ruimte	Analysrapportnummer	Analyseresultaten
0962955	M	Dak	AMM26-04018	<0,1 w/w %
0962956	M	Dak	AMM26-04018	<0,1 w/w %

Opmerkingen

Betreft een afsmeer van bitumen rondom 3 aluminium dakkappen.

Conclusie

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w.



Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	12
Bron	Bitumen lijm
Ruimte	Dak op toren
Bouwlaag/niveau	Dak
Locatie in Ruimte	Op dak
Situatie	Buiten
Bereikbaarheid	Slecht
Bevestigingsmethode	Vastgeplakt
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Nee
Aantal	6 locaties
Afmeting (totaal)	0,06 m²
Aard van materiaal	Hechtgebonden



Analyseresultaten monster(s)

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962957	M	Dak	AMM26-04018	2-5 w/w % CHR

Opmerkingen

Betreft bitumenlijm onder 6 houders van de bliksemdraad.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 2 Optionele risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal is niet beschadigd en betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal





Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer **13**
 Bron Bitumen, in vloer dilatatie
 Ruimte Slangenwasserij/toren
 Bouwlaag/niveau Begane grond
 Locatie in Ruimte In vloer
 Situatie Binnen
 Bereikbaarheid Goed
 Bevestigingsmethode Vastgeplakt
 Aantal 1 locatie
 Afmeting (totaal) 4,5 m

Niet asbesthoudend 

Analyseresultaten monster(s)


Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962958	M	Testruimte 050	AMM26-04018	<0,1 w/w %
0962959	M	Testruimte 050	AMM26-04018	<0,1 w/w %

Opmerkingen

Betreft een bitumenopvulling in de dilatatievoeg vloer.

Conclusie

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w.

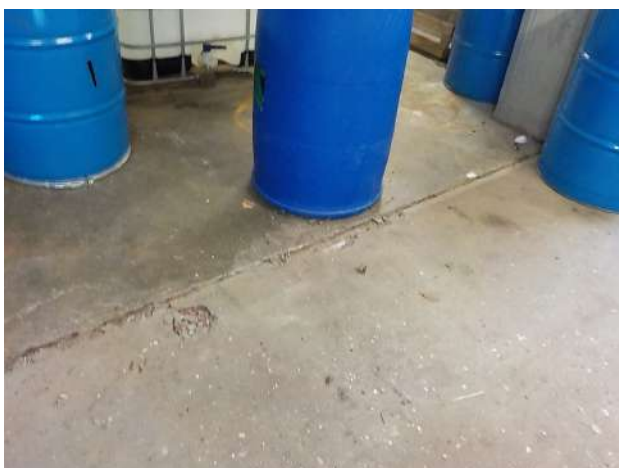

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	14
Bron	Pakking
Ruimte	NSA ruimte en schacht
Bouwlaag/niveau	Begane grond en 1e etage
Locatie in Ruimte	Tussen flenzen
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Slecht
Bevestigingsmethode	Geklemd
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Nee
Aantal	4 pakkingen
Aard van materiaal	Niet hechtgebonden

**Analyseresultaten monster(s)**

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962960	M	Technische ruimte	AMM26-04018	15-30 w/w % CHR

Opmerkingen

Betreft pakkingen in de rookgasafvoer van de NSA. Op de begane grond zijn 4 pakkingen aanwezig, op de 1e etage is 1 flens met een pakking aanwezig.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 2

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

-





1 pakking op de 1e etage



NSA ruimte begane grond



In de NSA ruimte zijn 3 pakkingen aanwezig

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	15
Bron	Isolatieschalen
Ruimte	NSA ruimte en schacht
Bouwlaag/niveau	Begane grond en 1e etage
Locatie in Ruimte	Bij rookgasafvoer NSA
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Slecht
Bevestigingsmethode	In een schaal (leidingisolatie)
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Nee
Aantal	2 ruimten
Afmeting (totaal)	8 m
Aard van materiaal	Niet hechtgebonden

**Analyseresultaten monster(s)**

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962961	M	Technische ruimte	AMM26-04018	30-60 w/w % CHR

Opmerkingen

Betreft witte schalen leidingisolatie rondom de uitlaat van de NSA. Deze zijn volledig afgedekt door aluminium schalen. De NSA is niet meer in bedrijf.

De uitlaat gaat via het plafond bg/vloer 1e etage naar het dak, en komt bovendaks uit. De isolatie is boven het dak NIET aanwezig (stopt ter hoogte van het plafond 1e etage).

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 2

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Het materiaal betreft een niet hechtgebonden toepassing. Het materiaal is niet beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is.


Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal



Uitlaat NSA, 1e etage



Uitlaat NSA, begane grond

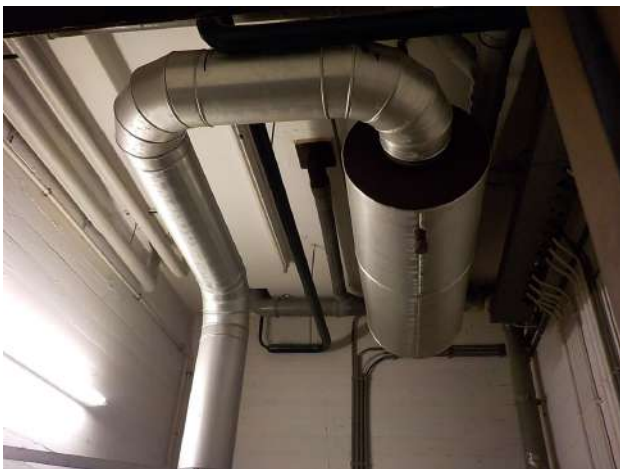

Uitlaat NSA, begane grond

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	16
Bron	NSA
Ruimte	NSA ruimte
Bouwlaag/niveau	Begane grond
Locatie in Ruimte	Op vloer
Situatie	Binnen
Bereikbaarheid	Goed
Bevestigingsmethode	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Intact	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen	Ja
Aantal	1 NSA
Aard van materiaal	Niet hechtgebonden
Merk	DAF
Type	onbekend
Bouwjaar	Onbekend

**Geraadpleegde documentatie**

Bouwjaar

Opmerkingen

Betreft een oude NSA (DAF) van waarschijnlijk jaren '70.

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering

Risicoklasse 1

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Conclusie

Op basis van jaartal is de installatie asbestverdacht.

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Bronnummer	17
Bron	Kit
Ruimte	Buitengevels
Bouwlaag/niveau	Begane grond, 1e en 2e etage
Locatie in Ruimte	In de voegen van het betonwerk
Situatie	Buiten
Bereikbaarheid	Goed
Bevestigingsmethode	Gekit
Aantal	2 gebouwen
Afmeting (totaal)	300 m

Niet asbesthoudend

**Analyseresultaten monster(s)**

Monstercode	Type	Ruimte	Analyserapportnummer	Analyseresultaten
0962962	M	Buitengevel/betonwerk	AMM26-04018	<0,1 w/w %
0962963	M	Buitengevel/betonwerk	AMM26-04018	<0,1 w/w %
0962964	M	Buitengevel/betonwerk	AMM26-04018	<0,1 w/w %
0962965	M	Buitengevel/betonwerk	AMM26-04018	<0,1 w/w %


Opmerkingen

Betreft kit in de voegen van de betonelementen buitengevels. De kit is bij beide gebouwen aanwezig, in beide gevallen onverdacht. Er is wel monsternamen uitgevoerd om onduidelijkheden tijdens de sloop van de gebouwen te voorkomen.

Omdat de kit niet asbesthoudend is zijn alleen de monsternamenlocaties weergegeven, de afmetingen zijn geschat.

Conclusie

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w.

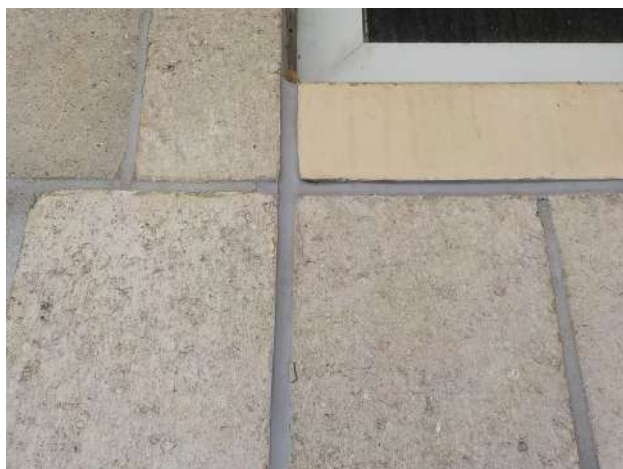



Slangenwasserij/werkplaats/toren



Hoofdgebouw

2.1.2 Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek


Bij het onderzoek zijn asbestbronnen aangetroffen, deze kunnen bij een reguliere sanering verwijderd worden. Voorafgaande aan sloop/renovatie dient nog wel eerst destructief onderzoek op het dak en in de buitengevels uitgevoerd te worden. Daarna is de rapportage geschikt voor de beoogde totaalsloop.

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen.

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling, tijdens het asbestinventarisatie project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.

BIJLAGE I PLATTEGROND(EN)


Gebouw: Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

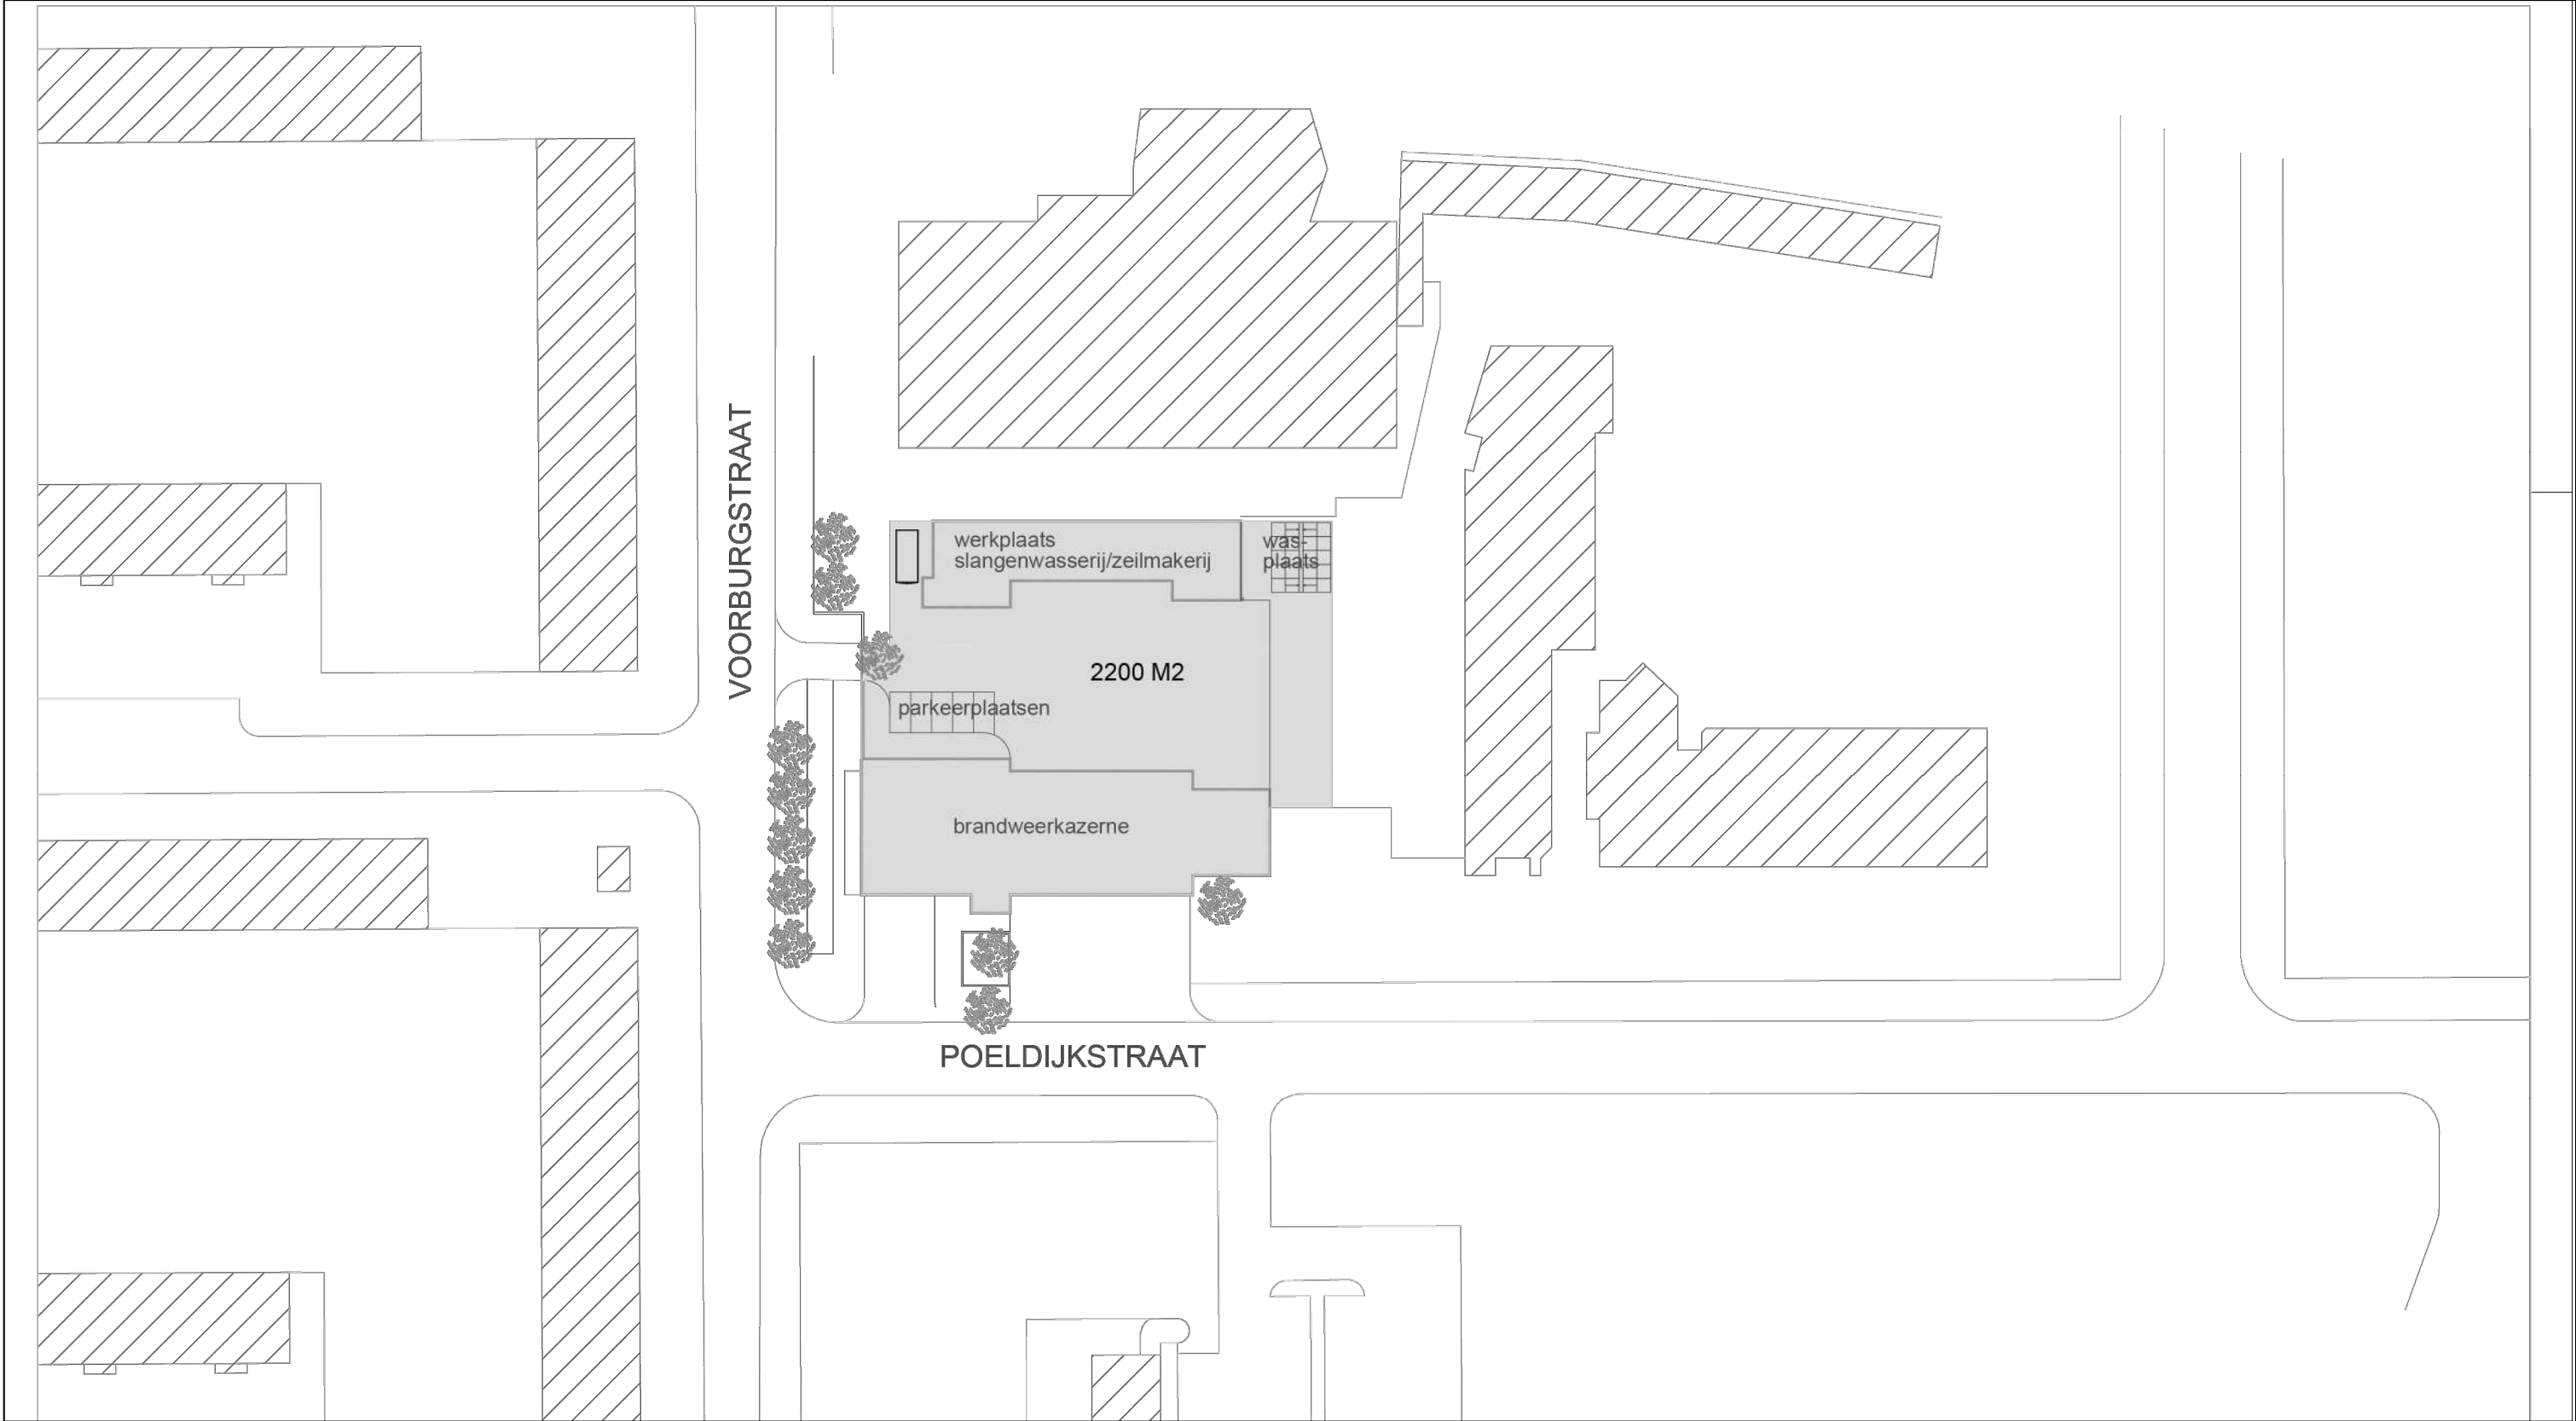

Asbestinventarisatie

○ Reikwijdte van het onderzoek

"Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee SGS Search Ingenieursbureau B.V. deze tekening heeft samengesteld, kunnen aan de maatvoeringen op deze tekening geen rechten worden ontleend. Maatvoeringen dienen in het werk gecontroleerd te worden."		Project: Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam	
SGS Search Ingenieursbureau B.V.		Omschrijving: Brandweerkazerne Pieter - situatie	
Hoofdkantoor Meerstraat 2 Postbus 83 5473 ZH Heeswijk tel: +31 (0)88 214 66 00 ingenieursbureau@sgssearch.nl www.sgssearch.nl		Amsterdam Petroleumhavenweg 8 1041 AC Amsterdam	
Projectnummer: 24.26.04038		Datum: 18-5-2026	Kenmerk:
Opdrachtgever: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland		Getekend: AS	Schaal:
		Gezien: FMP	Formaat:
		Versie:	Bijlage:

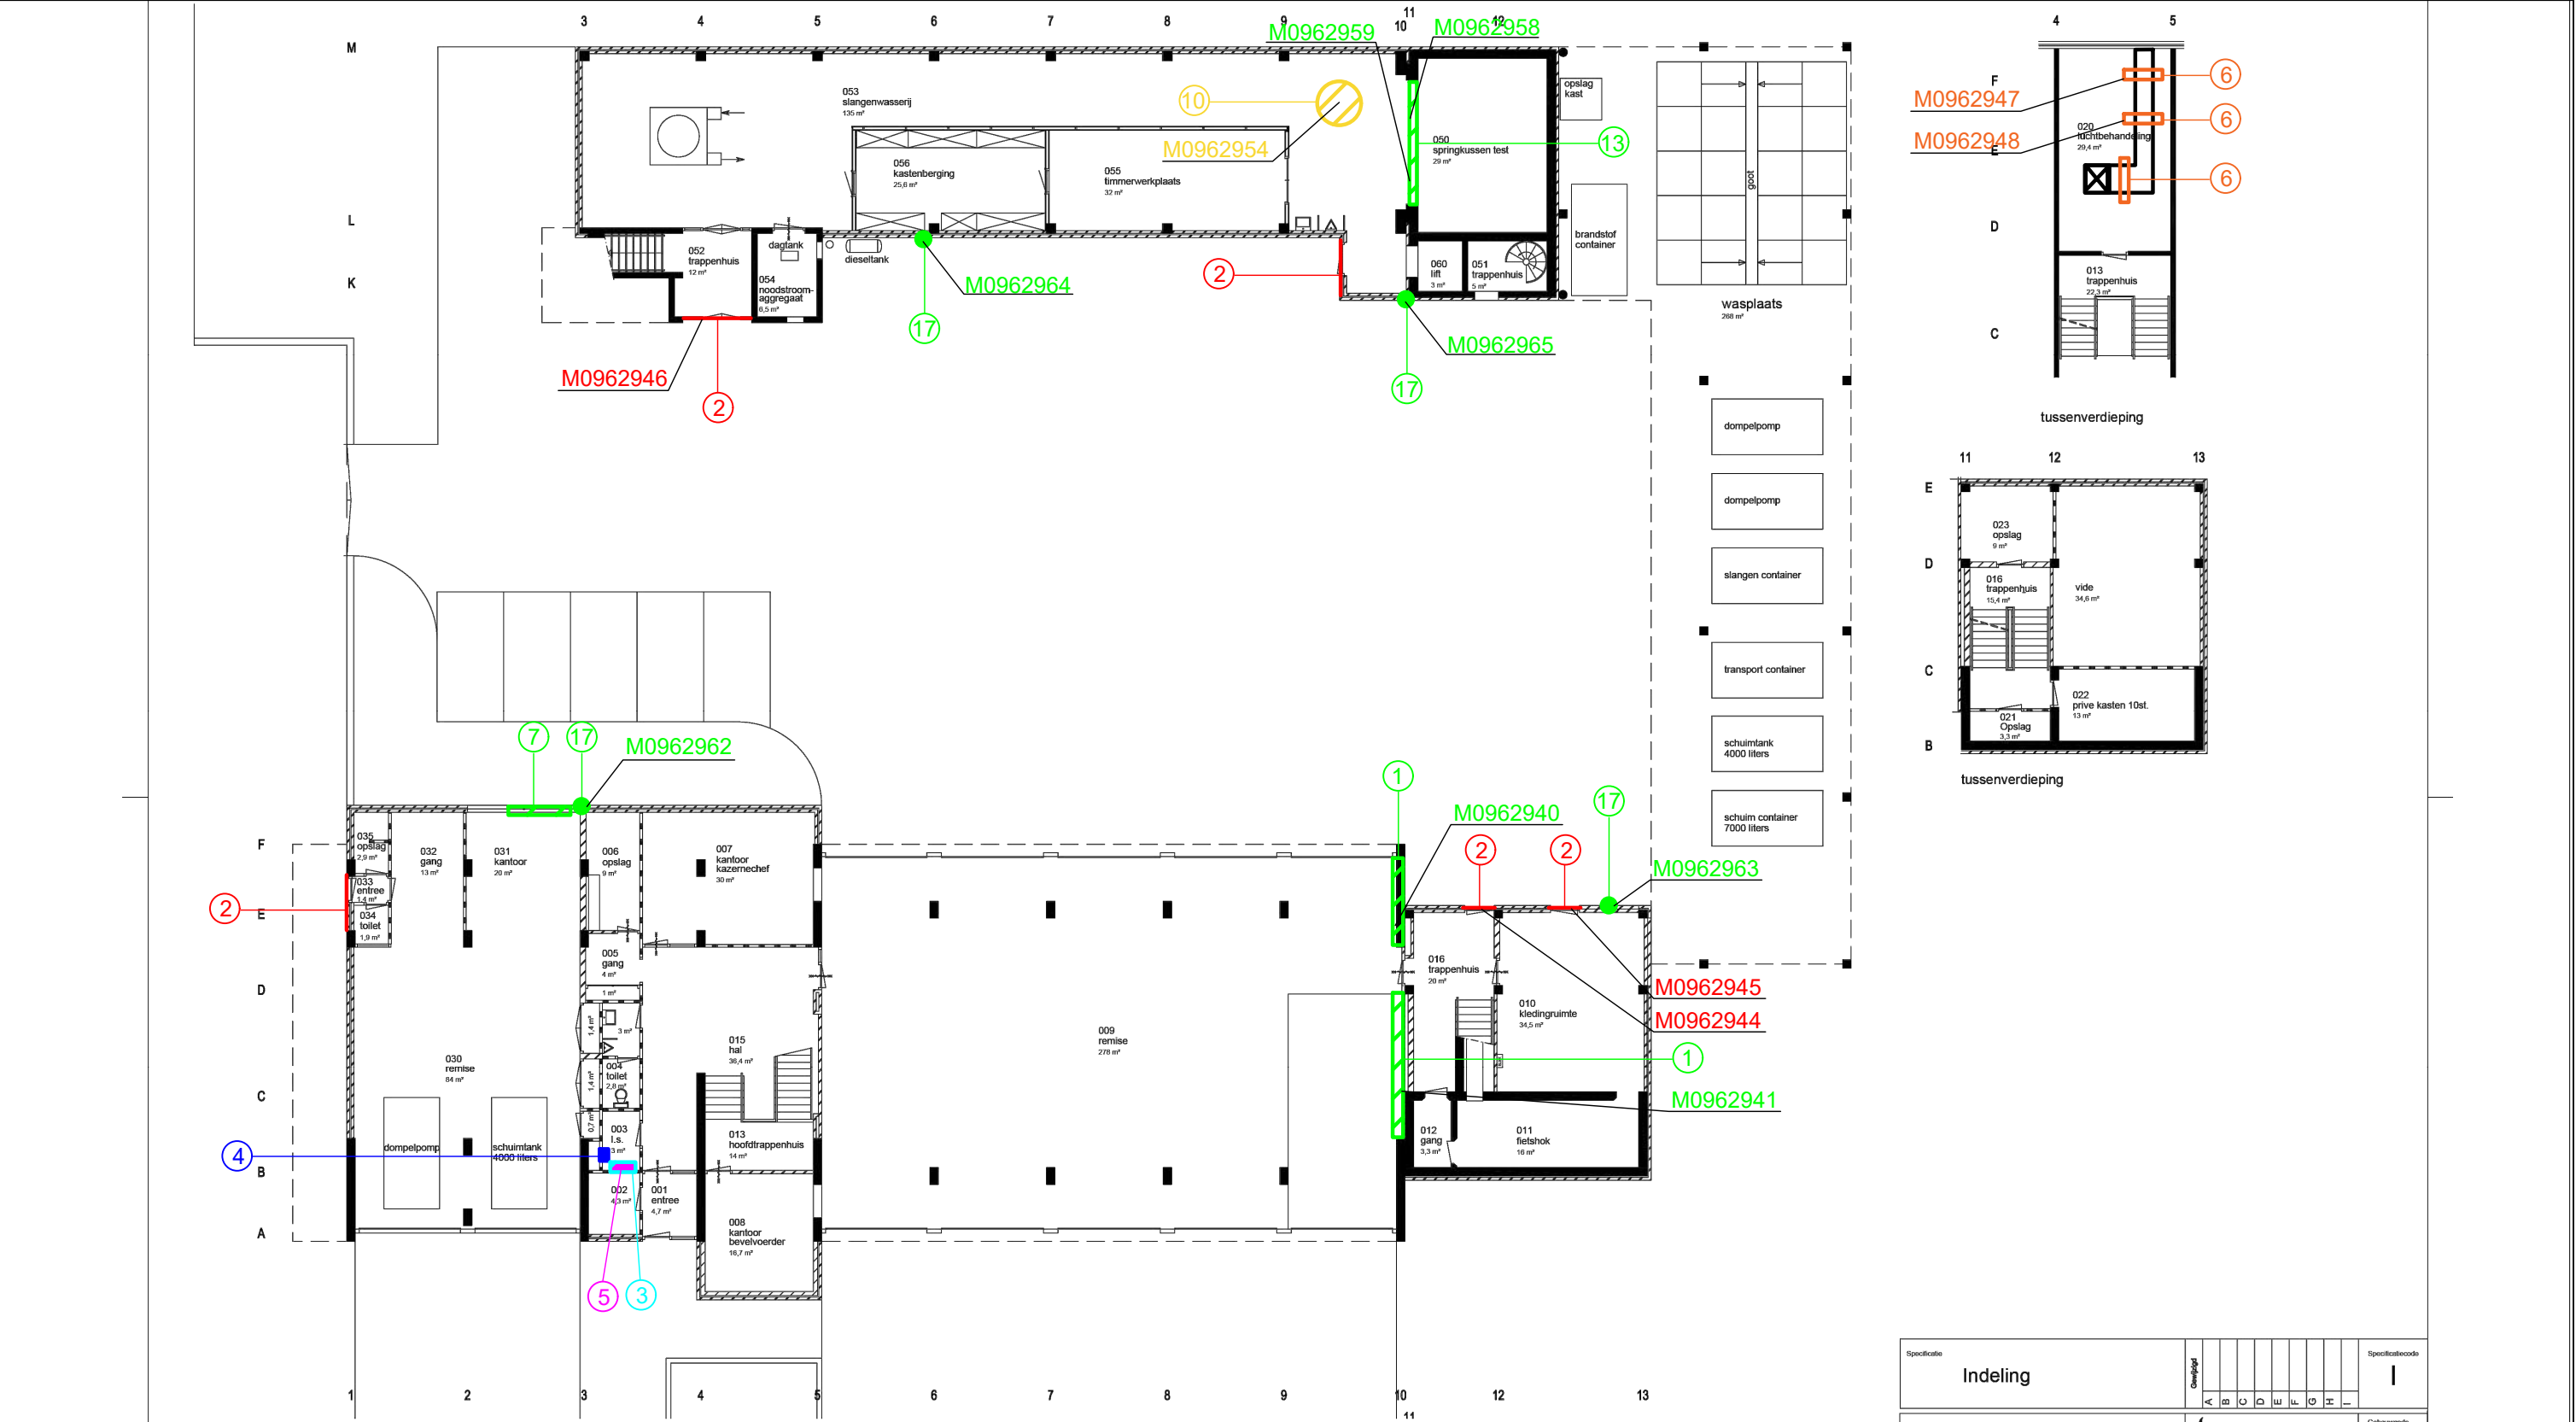


Asbestinventarisatie

- ① Tegellijm | 36 m2 | niet asbesthoudend
- ② Beglazingsskit | 32 m | asbesthoudend
- ③ Mespatroon | 3 st | asbesthoudend
- ④ Mespatroon | 3 st | asbestverdacht
- ⑤ Eindsluiting | 1 st | asbestverdacht
- ⑥ Kit in kanaalflens | 36 m | asbesthoudend
- ⑦ Vensterbanken | 11,9 m | niet asbesthoudend
- ⑩ Pakking | 26 st | asbesthoudend
- ⑬ Bitumen, in vloer dilatie | 4,5 m | niet asbesthoudend
- ⑰ Kit | 300 m | niet asbesthoudend

"Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee SGS Search Ingenieursbureau B.V. deze tekening heeft samengesteld, kunnen aan de maatvoeringen op deze tekening geen rechten worden ontleend. Maatvoeringen dienen in het werk gecontroleerd te worden."

SGS Search Ingenieursbureau B.V.		Project: Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam	
Hoofdkantoor Meerstraat 2 Postbus 83 5473 ZH Heeswijk tel: +31 (0)88 214 66 00 ingenieursbureau@sgssearch.nl www.sgssearch.nl	Amsterdam Petroleumhavenweg 8 1041 AC Amsterdam	Omschrijving: Brandweerkazerne Pieter - BGG	
Projectnummer: 24.26.04038		Datum: 18-5-2026	Kenmerk:
Opdrachtgever: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland		Getekend: AS	Schaal:
		Gezien: FMP	Formaat:
		Versie:	Bijlage:


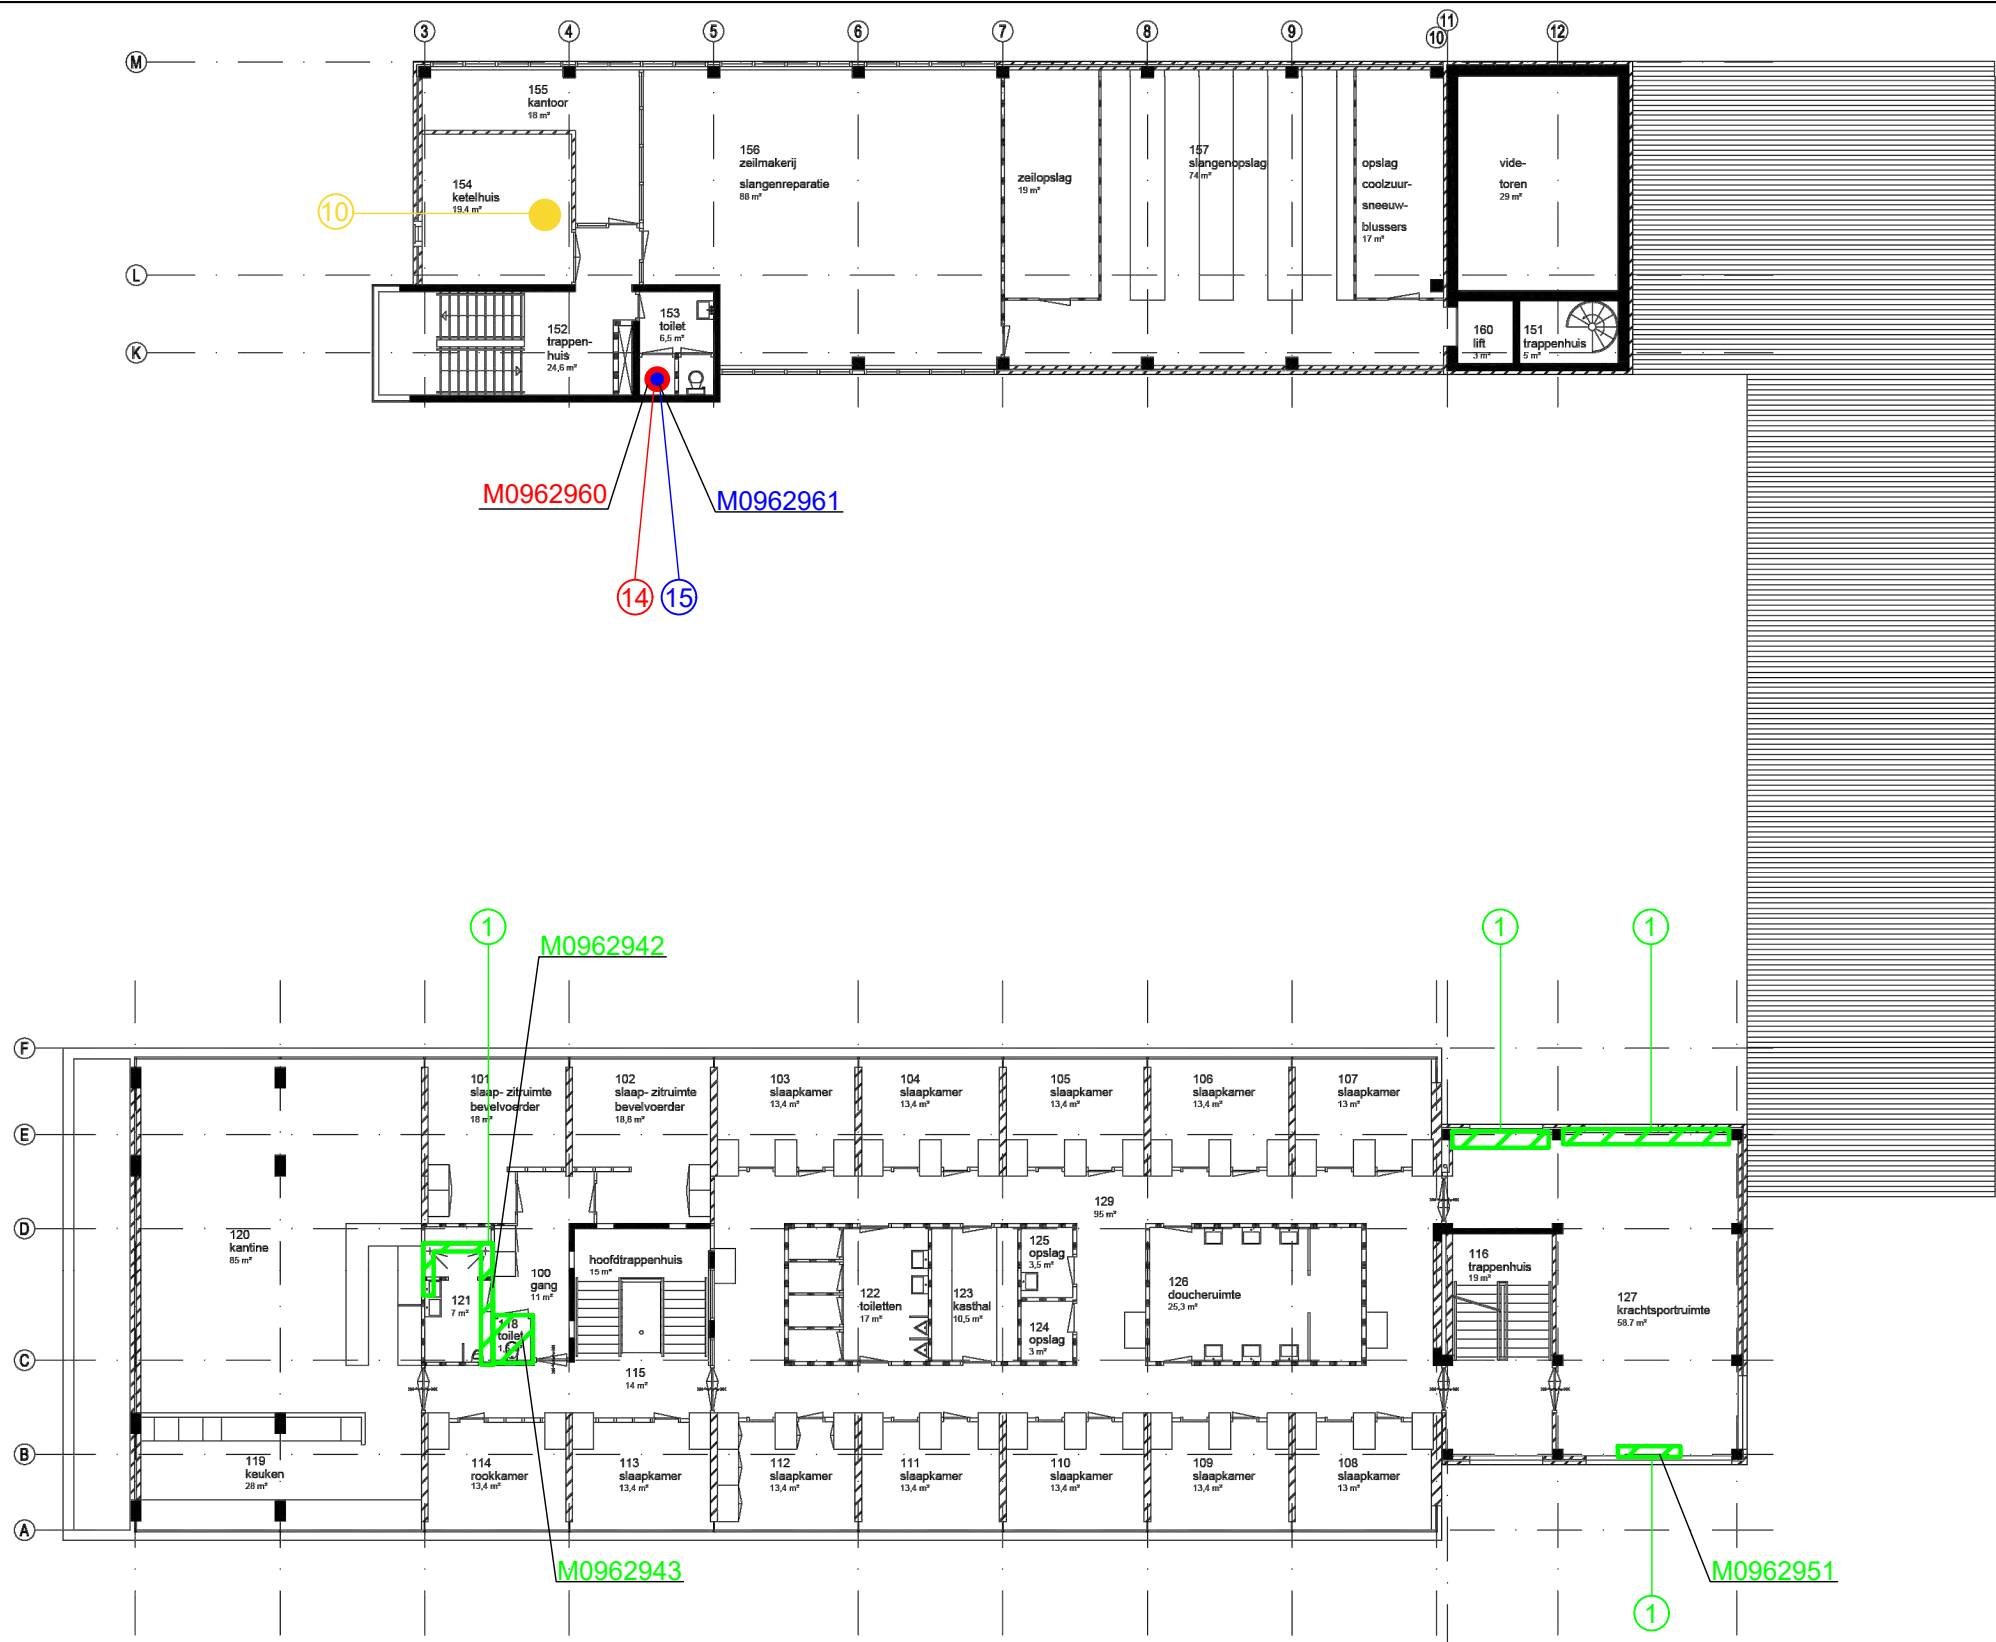


Asbestinventarisatie

- ① Tegellijm | 36 m2 | niet asbesthoudend
- ⑦ Vensterbanken | 11,9 m | niet asbesthoudend
- ⑩ Pakking | 26 st | asbesthoudend
- ⑭ Pakking | 4 st | asbesthoudend
- ⑮ Isolatieschalen | 8 m | asbesthoudend

"Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee SGS Search Ingenieursbureau B.V. deze tekening heeft samengesteld, kunnen aan de maatvoeringen op deze tekening geen rechten worden ontleend. Maatvoeringen dienen in het werk gecontroleerd te worden."

SGS Search Ingenieursbureau B.V.		Project: Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam	
Hoofdkantoor Meerstraat 2 Postbus 83 5473 ZH Heeswijk tel: +31 (0)88 214 66 00 ingenieursbureau@sgssearch.nl www.sgssearch.nl		Amsterdam Petroleumhavenweg 8 1041 AC Amsterdam	
Projectnummer: 24.26.04038		Omschrijving: Brandweerkazerne Pieter - 1e etage	
Opdrachtgever: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland		Datum: 18-5-2026	Kenmerk:
		Getekend: AS	Schaal:
		Gezien: FMP	Formaat:
		Versie:	Bijlage:

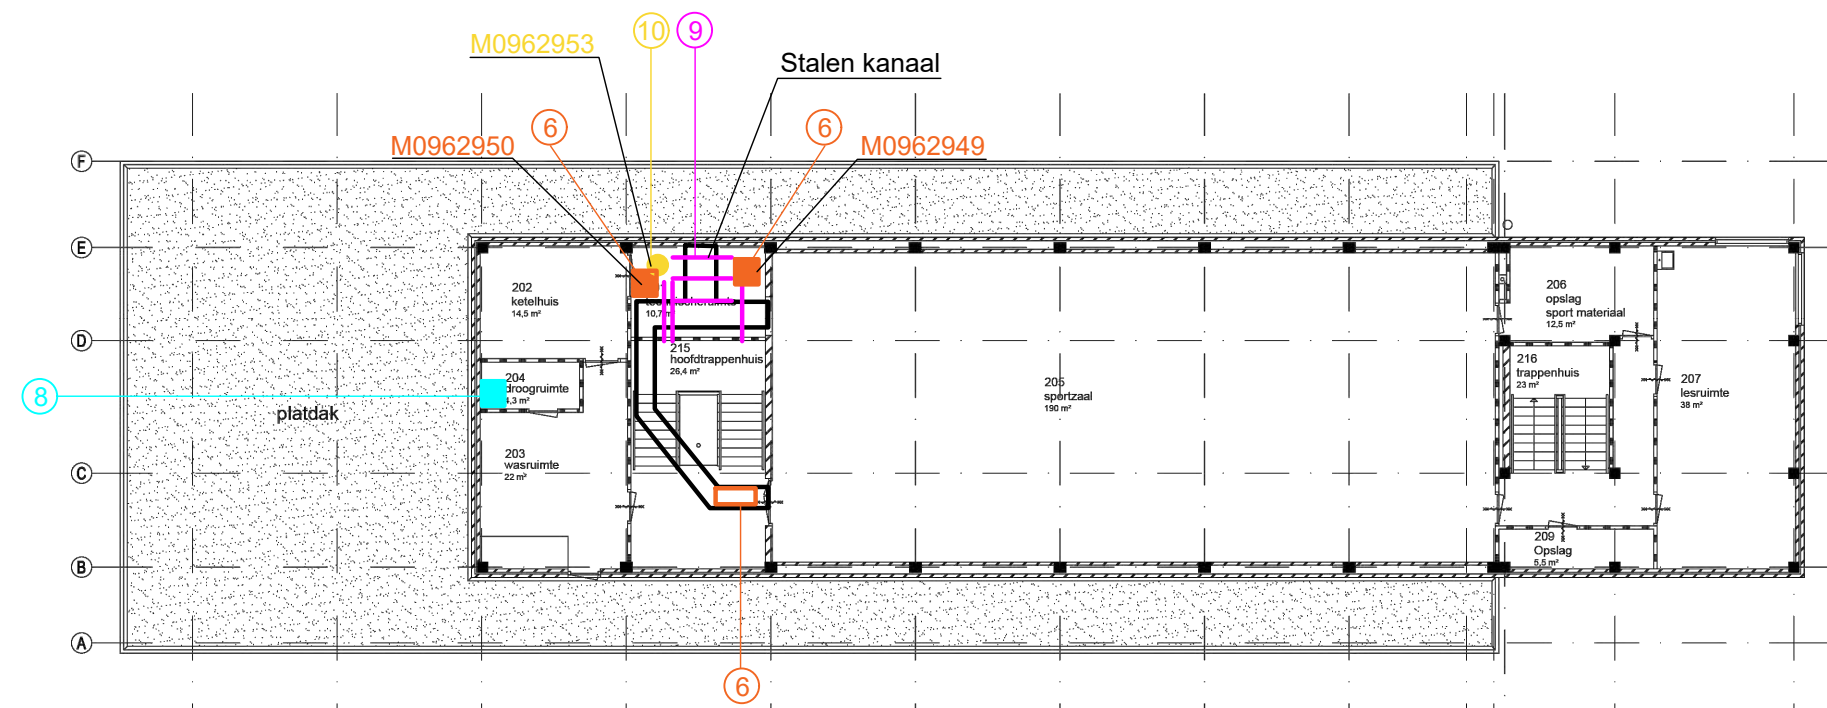
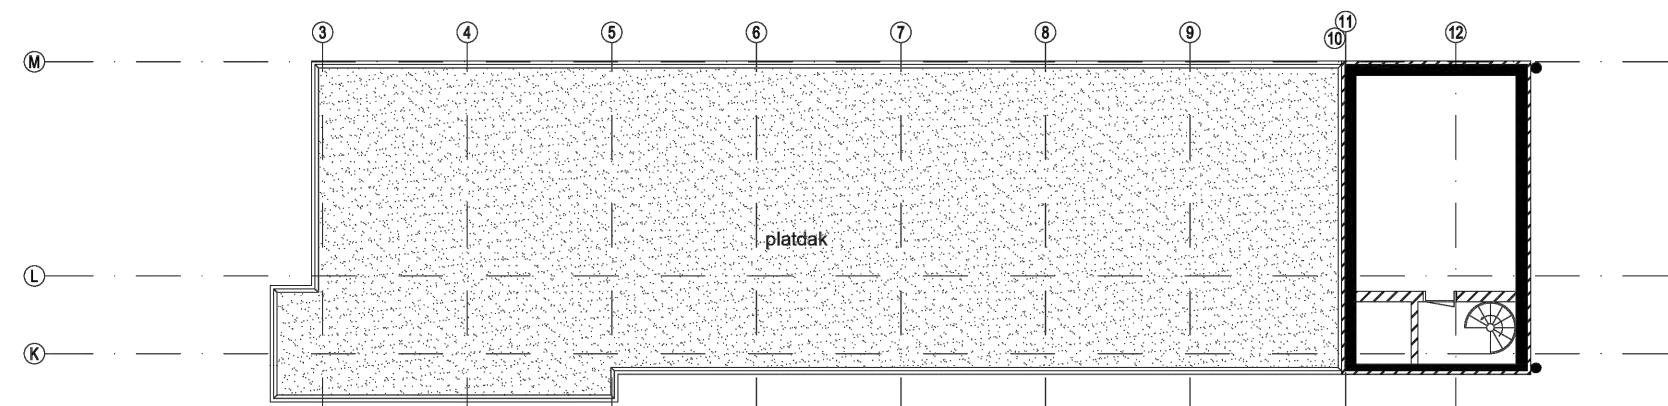


Asbestinventarisatie

- 6 Kit in kanaalflens | 36 m | asbesthoudend
- 8 Luchtverhitter | 1 st | asbestverdacht
- 9 Koord in kanaalflenzen | 19,5 m | asbesthoudend
- 10 Pakking | 26 st | asbesthoudend

"Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee SGS Search Ingenieursbureau B.V. deze tekening heeft samengesteld, kunnen aan de maatvoeringen op deze tekening geen rechten worden ontleend. Maatvoeringen dienen in het werk gecontroleerd te worden."

SGS Search Ingenieursbureau B.V.		Project: Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam	
Hoofdkantoor Meerstraat 2 Postbus 83 5473 ZH Heeswijk tel: +31 (0)88 214 66 00 ingenieursbureau@sgssearch.nl www.sgssearch.nl		Amsterdam Petroleumhavenweg 8 1041 AC Amsterdam	
Opdrachtgever: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland		Omschrijving: Brandweerkazerne Pieter - 2e etage	
Projectnummer: 24.26.04038		Datum: 18-5-2026	Kenmerk:
		Getekend: AS	Schaal:
		Gezien: FMP	Formaat:
		Versie:	Bijlage:

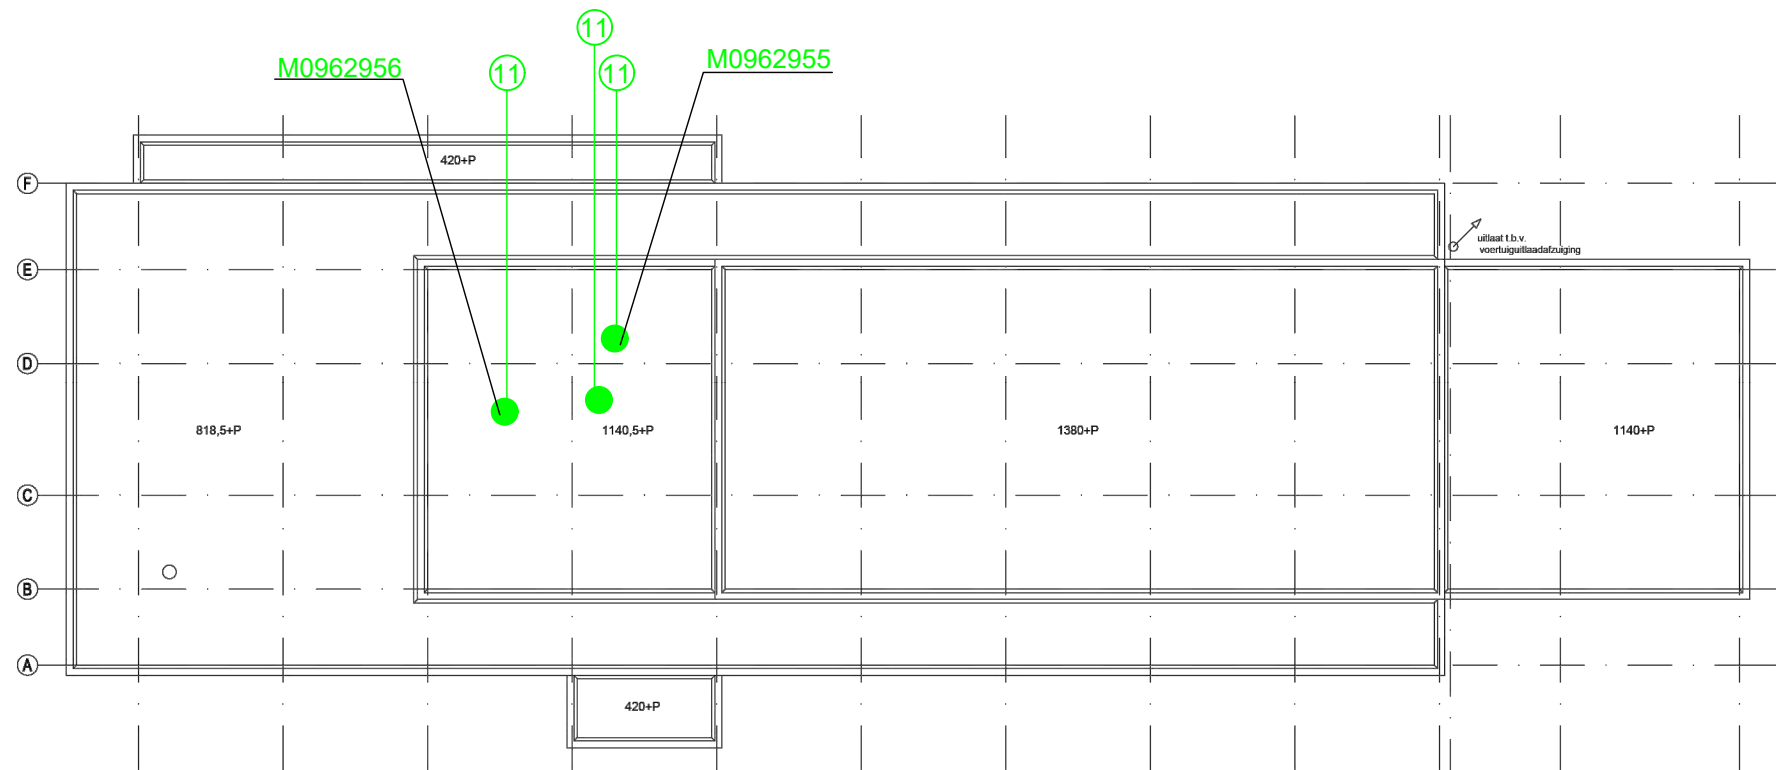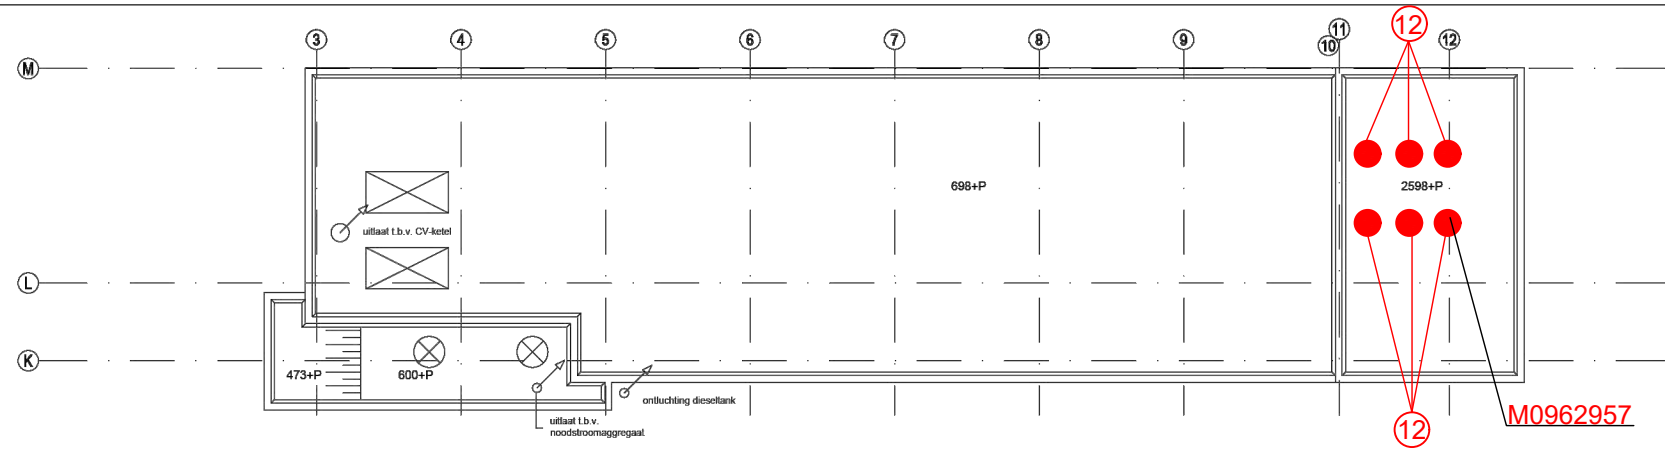

Asbestinventarisatie

- 11 Bitumen vochtwering | 2 m | niet asbesthoudend
- 12 Bitumen lijm | 0,06 m2 | asbesthoudend

"Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee SGS Search Ingenieursbureau B.V. deze tekening heeft samengesteld, kunnen aan de maatvoeringen op deze tekening geen rechten worden ontleend. Maatvoeringen dienen in het werk gecontroleerd te worden."

SGS Search Ingenieursbureau B.V.		Project: Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam	
Hoofdkantoor Meerstraat 2 Postbus 83 5473 ZH Heeswijk tel: +31 (0)88 214 66 00 ingenieursbureau@sgssearch.nl www.sgssearch.nl		Amsterdam Petroleumhavenweg 8 1041 AC Amsterdam	
Projectnummer: 24.26.04038		Omschrijving: Brandweerkazerne Pieter - dak	
Opdrachtgever: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland		Datum: 18-5-2026	Kenmerk:
		Getekend: AS	Schaal:
		Gezien: FMP	Formaat:
		Versie:	Bijlage:

BIJLAGE II ANALYSERAPPORT(EN)

Opdrachtgever

SGS Search Ingenieursbureau B.V.
Mevrouw Astrid A.A.J. van Heeswijk
Postbus 83
5473 ZH HEESWIJK NEDERLAND

Laboratorium

Opdracht info

Werkorder nummer 24.26.04038
Projectnummer klant P26102299
Onderzoekslokatie Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter

Onderzoeksgegevens

Type onderzoek Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN5896
Doel onderzoek Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal.
Analysemethode Optische microscopie
Locatie bemonstering Poeldijkstraat 1020 te Amsterdam, Brandweerkazerne Pieter
Datum bemonstering 19-05-2026
Bemonsterd door Frans Martin Perez (Opdrachtgever)
Analyse locatie Petroleumhavenweg 8, Amsterdam
Uitvoerend analist/rapporteur Joanne Gentil
Datum analyse 21-05-2026

Handtekening

Technisch verantwoordelijk:

Ir. Eric J.H.B. Markes

Hoofd Laboratorium



De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

Gerapporteerd 21-05-2026

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. De resultaten in dit verslag hebben alleen betrekking op de geteste of bemonsterde objecten. Aanvullende informatie over dit rapport is beschikbaar voor de opdrachtgever. SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de handelsdocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. genomen zijn, draagt SGS Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming en juistheid van aangeleverde gegevens. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zijn cursief vermeld in het rapport.

Analyseresultaten

	Monsternummer	001	002	003	004	005	006
	QR-Code	0962940	0962941	0962942	0962943	0962944	0962945
Monster hechtgebonden	-	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja
Chrysotiel	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1 - 2	0.1 - 2
Amosiet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Crocidoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Actinoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Anthofyiet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Tremoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

Nummer	Monsterlocatie	Monster omschrijving	Analyseresultaat	Hechtgebonden
001	Garage	Tegellijm	< 0.1 w/w %	n.v.t.
002	Garage	Tegellijm	< 0.1 w/w %	n.v.t.
003	Ruimte 121	Tegellijm	< 0.1 w/w %	n.v.t.
004	Ruimte 121	Tegellijm	< 0.1 w/w %	n.v.t.
005	Buitenbeglazing	Beglazingskit	0.1 - 2 w/w % CHR	Ja
006	Buitenbeglazing	Beglazingskit	0.1 - 2 w/w % CHR	Ja

Analyseresultaten

	Monsternummer	007	008	009	010	011	012
	QR-Code	0962946	0962947	0962948	0962949	0962950	0962951
Monster hechtgebonden	-	n.v.t.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Chrysotiel	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	5 - 10
Amosiet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Crocidoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Actinoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Anthofyiet	w/w %	< 0.1	2 - 5	2 - 5	2 - 5	2 - 5	< 0.1
Tremoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

Nummer	Monsterlocatie	Monster omschrijving	Analyseresultaat	Hechtgebonden
007	Buitenbeglazing	Beglazingskit	< 0.1 w/w %	n.v.t.
008	Technische ruimte	Kit kanaalflenzen	2 - 5 w/w % ANT	Ja
009	Technische ruimte	Kit kanaalflenzen	2 - 5 w/w % ANT	Ja
010	Technische ruimte	Kit kanaalflenzen	2 - 5 w/w % ANT	Ja
011	Technische ruimte	Kit kanaalflenzen	2 - 5 w/w % ANT	Ja
012	Fitnessruimte	Vensterbank	5 - 10 w/w % CHR	Ja

Analyseresultaten

	Monsternummer	013	014	015	016	017	018
	QR-Code	0962952	0962953	0962954	0962955	0962956	0962957
Monster hechtgebonden	-	Nee	Nee	Nee	n.v.t.	n.v.t.	Ja
Chrysotiel	w/w %	> 60	15 - 30	30 - 60	< 0.1	< 0.1	2 - 5
Amosiet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Crocidoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Actinoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Anthofyiet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Tremoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

Nummer	Monsterlocatie	Monster omschrijving	Analyseresultaat	Hechtgebonden
013	Technische ruimte	Koord	> 60 w/w % CHR	Nee
014	Technische ruimte	Flenspakking	15 - 30 w/w % CHR	Nee
015	Technische ruimte	Flenspakking	30 - 60 w/w % CHR	Nee
016	Dak	Bitumen vochtwering	< 0.1 w/w %	n.v.t.
017	Dak	Bitumen vochtwering	< 0.1 w/w %	n.v.t.
018	Dak	Bitumen lijm	2 - 5 w/w % CHR	Ja

Analyseresultaten

	Monsternummer	019	020	021	022	023	024
	QR-Code	0962958	0962959	0962960	0962961	0962962	0962963
Monster hechtgebonden	-	n.v.t.	n.v.t.	Nee	Nee	n.v.t.	n.v.t.
Chrysotiel	w/w %	< 0.1	< 0.1	15 - 30	30 - 60	< 0.1	< 0.1
Amosiet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Crocidoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Actinoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Anthofyiet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Tremoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

Nummer	Monsterlocatie	Monster omschrijving	Analyseresultaat	Hechtgebonden
019	Testruimte 050	Bitumen, in vloer dilatatie	< 0.1 w/w %	n.v.t.
020	Testruimte 050	Bitumen, in vloer dilatatie	< 0.1 w/w %	n.v.t.
021	Technische ruimte	Flenspakking	15 - 30 w/w % CHR	Nee
022	Technische ruimte	Leidingisolatie	30 - 60 w/w % CHR	Nee
023	Buitengevel/betonwerk	Kit	< 0.1 w/w %	n.v.t.
024	Buitengevel/betonwerk	Kit	< 0.1 w/w %	n.v.t.

Analyseresultaten

	Monsternummer	025	026
	QR-Code	0962964	0962965
Monster hechtgebonden	-	n.v.t.	n.v.t.
Chrysotiel	w/w %	< 0.1	< 0.1
Amosiet	w/w %	< 0.1	< 0.1
Crocidoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1
Actinoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1
Anthofylict	w/w %	< 0.1	< 0.1
Tremoliet	w/w %	< 0.1	< 0.1

Nummer	Monsterlocatie	Monster omschrijving	Analyseresultaat	Hechtgebonden
025	Buitengevel/betonwerk	Kit	< 0.1 w/w %	n.v.t.
026	Buitengevel/betonwerk	Kit	< 0.1 w/w %	n.v.t.

Toelichting analyserapport

Uitleg rapportages algemeen

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek.

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij "projectnummer klant" het voor dat project geldende kenmerk ingevoerd.

Aanvullende uitleg analyseresultaat

Serpentijn

CHR = Chrysotiel (wit asbest)

Amfibool

ANT = Anthofylit (geel asbest)

CRO = Crocidoliet (blauw asbest)

AMO = Amosiet (bruin asbest)

TRE = Tremoliet (grijs asbest)

ACT = Actinoliet (groen asbest)

Analyseresultaat w/w%

Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale monster (w=weight=gewicht).

Analyseresultaat <0,1%

Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels zijn aangetroffen.

Hechtgebonden ja/nee

In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het materiaal zitten:

- Hechtgebonden 'ja' betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten (breukvlakken uitgezonderd).
- Hechtgebonden 'nee' betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen.
- Hechtgebonden 'n.v.t.' betekent dat er geen uitspraak aangaande de gebondenheid nodig is.

Aanvullende uitleg analysetechnieken

Optische Microscopie

De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscop gezoekt naar vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscop bij een vergroting van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in gepolariseerd licht.

Analysecertificaat

Netbeheer Nederland
P. Sanders
Anna van Buurenstraat 43
2496 RZ Den Haag

Uw/ons kenmerk: /1.19.5032-1 MP65
Datum: 29 november 2019
Project:
Betreft: analyseresultaten van materiaalmonsters

Onderzoek

Type onderzoek:	Kwalitatieve analyse van asbest m.b.v. Polarisatiemicroscopie conform NEN 5896
Datum monsterontvangst:	1 november 2019
Datum onderzoek:	1 november 2019
Monsters genomen door:	AFRS Ingenieurs BV
Herkomst monstermateriaal:	Netbeheer Nederland
Voorbewerking:	breukvlak

Analyseresultaten

[illegible]

De vermelde concentraties betreffen concentratieklassen, uitgedrukt in gewichtsprocenten en zijn verkregen uit schattingen. Met betrekking tot kleeft monsters zijn de analyseresultaten niet geschikt voor het bepalen van een besmettingsgraad.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Indien monsters genomen zijn door AFRS Inspectie&Analyse BV, hebben de resultaten betrekking op de bemonsterde materialen. Wij wijzen u erop dat analyse van kleefmonsters door middel van lichtmicroscopie beperkingen kent ten opzichte van analyse met behulp van SEM/RMA. Met SEM/RMA is een specifieke bepaling van lagere asbestconcentraties mogelijk. Organisch gebonden materialen of kleefmonsters kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat deze met NEN5896 niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analysesresultaten vals negatief kunnen zijn.

AFRS Inspectie&Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele certificaat is toegestaan. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Opmerkingen:

Geen

I. El Hajoui
Analyst

[Handwritten signature]



BIJLAGE III SMA-rt DOCUMENT(EN)

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	-, -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	2
Bronnaam	Beglazingskit

Feiten

Productspecificatie	Beglazingskit
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	32 m ¹
Percentage Chrysotiel	0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Gekit
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Verwijderen obv werkmethode uit rapport landelijke afschaling chrysotielhoudende beglazingskit
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Chrysotielhoudende beglazingskit (conform besluit cie547 juni 2020)

Voor het saneren van chrysotielhoudende beglazingskit is het protocol 'Sanering van asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1' opgesteld. Deze versie 2 uit mei 2020 vervangt versie 1 uit september 2019. In het protocol is geen nieuwe informatie ten aanzien van de werkmethode uit het rapport 'Landelijke afschaling volgens SCi 547 - op basis van validatiestudies van asbesthoudende beglazingskit', versie 3 d.d. 24 september 2019 opgenomen. Het protocol biedt een volledig overzicht van de procedurele - / administratieve - / uitvoeringsaspecten voor risicoklasse 1-saneringen. Ook is aangegeven op welke wijze met het asbesthoudende afval moet worden omgegaan en afgevoerd.

Het protocol is door de brancheverenigingen voor glaszetbedrijven 'OnderhoudNL' en 'Bouwend Nederland Vakgroep Glas', samen met Aedes (koepelorganisatie voor Woningbouwverenigingen) opgesteld. Het protocol is onder andere via de website van Ascert (Commissies, Commissie 547, Besluiten) te downloaden.

Deze werkmethode is van toepassing bij het handmatig en elektrisch verwijderen van asbesthoudende beglazingskit (met maximaal 5 % chrysotiel) onder risicoklasse 1.

1. saneringslocatie met rood-wit-lint afzetten en de bodem/vloer ter grootte van het werkgebied met folie bedekken;
2. los tikken van de glaslatten (met hamer en beitel/schroevendraaier);
 - a. als emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA-filters) zo dicht mogelijk op de beglazingskit meebewegen bij de saneringswerkzaamheden*;
- Indien de asbesthoudende kit is afgedekt met niet-asbesthoudende stopverf in plaats van met glaslatten kan direct worden overgegaan naar stap 3. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat bij stap 3 de niet-asbesthoudende stopverf tegelijkertijd met de asbesthoudende beglazingskit wordt ingesneden.
3. insnijden van beglazingskit (met een mes e.d.);
 - a. als emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA-filters) zo dicht mogelijk op de beglazingskit meebewegen bij de saneringswerkzaamheden*;
4. verwijderen van de beglazing (bij voorkeur met behulp van zuignappen) en als asbesthoudende afval inpakken. Indien (stukken van) de beglazing met kitresten naar een container met bigbag worden vervoerd, kan worden volstaan met het aftappen van enkel de randen (met kitresten);
5. de beglazingskit handmatig (met krabbers of soortgelijke gereedschappen) of elektrisch met multitoools (fein, fijn Cutter, elektrische stripper etc.) saneren;

- a. als emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA-filters) zo dicht mogelijk op de beglazingskit meebewegen bij de saneringswerkzaamheden*;
6. (telkens) zo snel mogelijk verzamelen en als asbesthoudend materiaal verpakken van de (gesaneerde) beglazingskit;
7. met natte doeken en/of een asbest-stofzuiger het (gesaneerde) raamkozijn en de directe omgeving van de saneringslocatie schoonmaken;
8. uitvoeren van een visuele beoordeling conform de NEN 2990 van het saneringsgebied. De bevindingen (inclusief foto's) worden in een document verwerkt, dat ter beschikking van de opdrachtgever kan worden gesteld en in LAVS kan worden geüpload.
- * het gebruik van emissiebeperkende maatregelen is niet nodig bij restanten asbesthoudende beglazingskit aanwezig onder nieuwe(re) asbestvrije kitlagen. Met restanten wordt bedoeld op kitresten, die zijn achtergebleven na een eerdere glasvervanging, met als gevolg dat de oorspronkelijke hoeveelheid asbesthoudende kit in absolute zin nog maar minimaal is.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976695)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	3
Bronnaam	Mespatroon

Feiten

Productspecificatie	Overige materialen
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	3 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	/1.19.5032-1 MP65

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976661)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	-, -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	4
Bronnaam	Mespatroon

Feiten

Productspecificatie	Overige materialen
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	3 stuks
Percentage Chrysotiel	Geen analyse
Percentage Amfibool asbest	Geen analyse
Analysecertificaatnummer	-

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976662)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	-,-
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	5
Bronnaam	Eindsluiting

Feiten

Productspecificatie	Overige materialen
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	Geen analyse
Percentage Amfibool asbest	Geen analyse
Analysecertificaatnummer	-

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976663)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	-, -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	6
Bronnaam	Kit in kanaalflens

Feiten

Productspecificatie	Kit
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	36 m ¹
Percentage Chrysotiel	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Gekit
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976664)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	7
Bronnaam	Vensterbanken

Feiten

Productspecificatie	Vensterbanken
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	11,9 m ³
Percentage Chrysotiel	5 - 10 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976665)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	-,-
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	8
Bronnaam	Luchtverhitter

Feiten

Productspecificatie	Overige materialen
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	Geen analyse
Percentage Amfibool asbest	Geen analyse
Analysecertificaatnummer	-

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976666)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	-, -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	9
Bronnaam	Koord in kanaalflenzen

Feiten

Productspecificatie	Asbestkoord
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	19,5 m ¹
Percentage Chrysotiel	60 - 100 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Containment RK2 - ex RK3 (containment)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m³).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976667)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	10
Bronnaam	Pakking

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	26 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976668)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	12
Bronnaam	Bitumen lijm

Feiten

Productspecificatie	Bitumen
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	0,06 m ²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Vastgeplakt
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976669)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	14
Bronnaam	Pakking

Feiten

Productspecificatie	Flenspakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	4 stuks
Percentage Chrysotiel	15 - 30 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976670)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	15
Bronnaam	Isolatieschalen

Feiten

Productspecificatie	Isolatiemateriaal
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	8 m ¹
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	In een schaal (leidingisolatie)
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Containment RK2 - ex RK3 (containment)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m³).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976671)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	-,-
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	16
Bronnaam	NSA

Feiten

Productspecificatie	Overige materialen
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	Geen analyse
Percentage Amfibool asbest	Geen analyse
Analysecertificaatnummer	-

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976715)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	Bron 6rk1
Bronnaam	Kit

Feiten

Productspecificatie	Kit
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	36 m ¹
Percentage Chrysotiel	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Gekit
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanellementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976720)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	Bron 7rk1
Bronnaam	Vensterbanken

Feiten

Productspecificatie	Vensterbanken
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	11,9 m ³
Percentage Chrysotiel	5 - 10 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976723)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	Bron 9rk1
Bronnaam	Koord inclusief flens

Feiten

Productspecificatie	Asbestkoord
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	19,5 m ³
Percentage Chrysotiel	60 - 100 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976724)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	Bron 10 rk1
Bronnaam	Pakking

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	26 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisssie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 03 juni 2026 om 11h40 (2976726)

SGS Search Ingenieursbureau BV

SCA-code: 07-D070109.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-24.26.04038].

Identificatie

Adres	- , -
Projectcode	24.26.04038
Projectnaam	-
Broncode	Bron 12 rk1
Bronnaam	Bitumen

Feiten

Productspecificatie	Bitumen
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	0,06 m²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	AMM26-04018

Situatie

Bevestiging	Gelijmd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.


Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.


BIJLAGE IV FOTO'S

Bronnen

1 Tegellijm

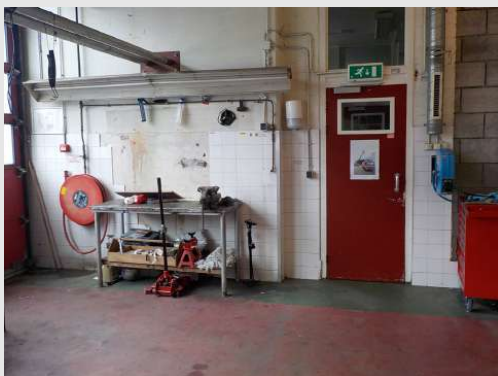

Remise

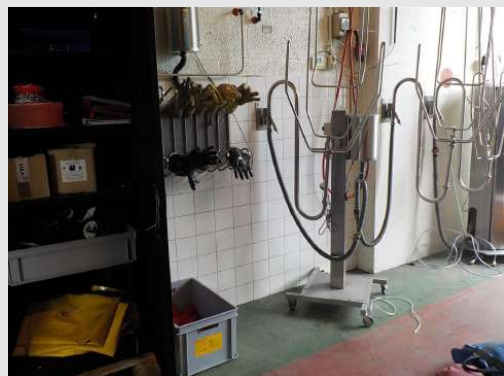

Remise



Tegellijm badkamer



2 Beglazingskit





Hoofdgebouw, met beglazing boven 2 deuren



Hoofdgebouw, beglazing bij entree reddingsbrigade



Slangenwasserij, entreepui met beglazing boven en naast deur

3 Mespatroon



4 Mespatroon



5 Eindsluiting



In de flens is een afdichting aanwezig, meestal van asbestkoord



6 Kit in kanaalflens



Kit in de geschroefde kanaalflenzen



Kruipruimte 020, met kanaaltrace waarin kit gebruikt is



In ruimte 201 is de witte kit soms meegeverfd in grijs



Kit in kanaalflenzen ruimte 201




IN RUIMTE 201 ZIJN OOK IDENTIEKE KANALEN MET ASBESTKOORD AANWEZIG. DAARMEE DIENT REKENING TE WORDEN GEHOUDEN BIJ SANERING/WERKZAAMHEDEN IN DEZE RUIMTE


7 Vensterbanken



De vensterbanken zijn van onderuit vastgeschroefd aan een beugel

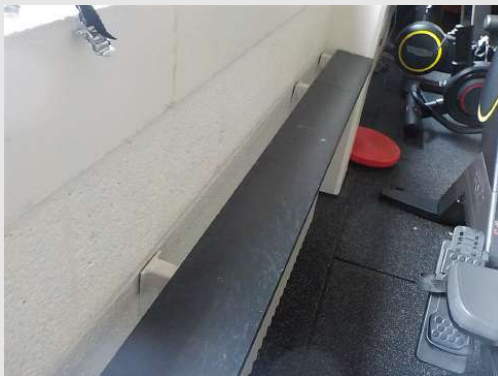

Fitnessruimte

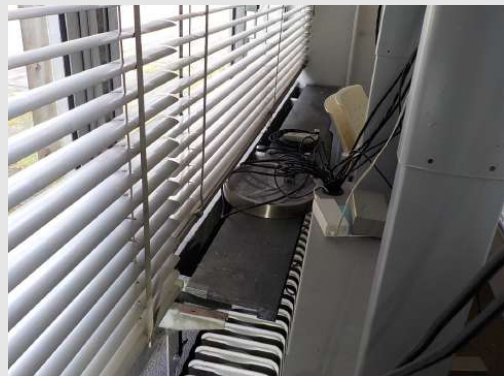


Ruimte reddingsbrigade

8 Luchtverhitter




9 Koord in kanaalfenzen

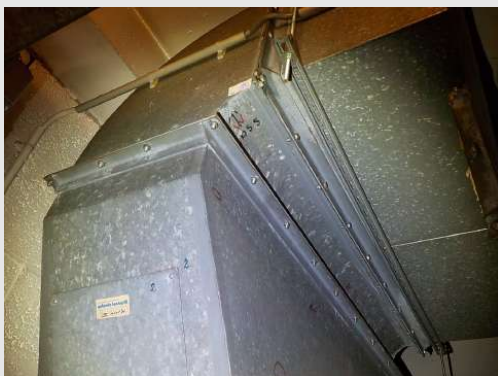

Flenzen van bovenliggend kanaal: voorzien van asbestkoord (6 flenzen)

10 Pakking

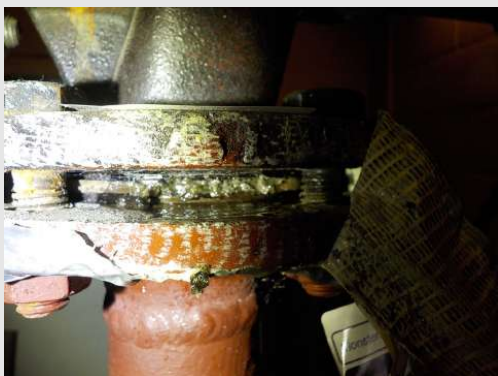



Ruimte 201, hoofdgebouw



Slangenwasserij



cv-ruimte slangenwasserij:
1x asbestpakking bij de bovenste flens (grijze leiding).
In de onderste flens (groene leiding) is een rubberpakking aanwezig

11 Bitumen vochtwering



12 Bitumen lijm



13 Bitumen, in vloer dilatatie



14 Pakking



1 pakking op de 1e etage



NSA ruimte begane grond



In de NSA ruimte zijn 3 pakkingen aanwezig

15 Isolatieschalen






Uitlaat NSA, 1e etage



Uitlaat NSA, begane grond

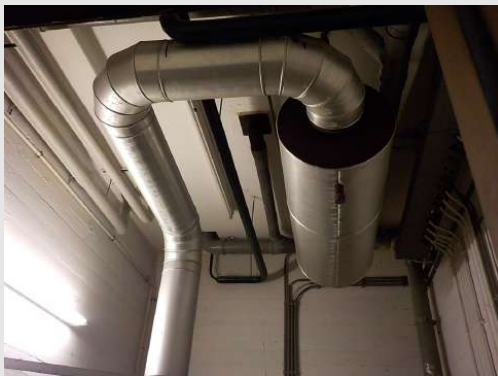

Uitlaat NSA, begane grond

16 NSA



17 Kit





Slangenwasserij/werkplaats/toren



Hoofdgebouw